



pH/Cond 3320

MESSGERÄT FÜR 2 SENSOREN (pH/REDOX/COND)



a xylem brand



Die aktuellste Version der vorliegenden Betriebsanleitung finden Sie im Internet unter www.WTW.com.

Copyright

© 2021 Xylem Analytics Germany GmbH
Printed in Germany..

pH/Cond 3320 - Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Überblick | 7 |
| 1.1 | Messgerät pH/Cond 3320 | 7 |
| 1.2 | Sensoren | 7 |
| 2 | Sicherheit | 8 |
| 2.1 | Sicherheitsinformationen | 8 |
| 2.1.1 | Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung | 8 |
| 2.1.2 | Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät | 8 |
| 2.1.3 | Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen | 8 |
| 2.2 | Sicherer Betrieb | 9 |
| 2.2.1 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 9 |
| 2.2.2 | Voraussetzungen für den sicheren Betrieb | 9 |
| 2.2.3 | Unzulässiger Betrieb | 9 |
| 3 | Inbetriebnahme | 10 |
| 3.1 | Lieferumfang | 10 |
| 3.2 | Energieversorgung | 10 |
| 3.3 | Erstinbetriebnahme | 10 |
| 3.3.1 | Batterien einlegen | 11 |
| 4 | Bedienung | 12 |
| 4.1 | Allgemeine Bedienprinzipien | 12 |
| 4.1.1 | Tastenfeld | 12 |
| 4.1.2 | Display | 13 |
| 4.1.3 | Statusinformationen (Messgerät) | 13 |
| 4.1.4 | Buchsenfeld | 14 |
| 4.2 | Messgerät einschalten | 14 |
| 4.3 | Ausschalten | 15 |
| 4.4 | Navigation | 15 |
| 4.4.1 | Betriebsarten | 15 |
| 4.4.2 | Messwertansicht | 16 |
| 4.4.3 | Menüs und Dialoge | 16 |
| 4.4.4 | Elemente in Menüs und Dialogen | 16 |
| 4.4.5 | Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen .. | 17 |
| 4.4.6 | Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen | 19 |
| 4.5 | Kanalanzeige | 21 |
| 4.5.1 | Darstellung mehrerer Sensoren in der Betriebsart Messen | 21 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5 | pH-Wert | 22 |
| 5.1 | Messen | 22 |
| 5.1.1 | pH-Wert messen | 22 |
| 5.1.2 | Temperatur messen | 23 |
| 5.2 | Kalibrieren | 24 |
| 5.2.1 | Warum kalibrieren? | 24 |
| 5.2.2 | Wann unbedingt kalibrieren? | 24 |
| 5.2.3 | Automatische Kalibrierung (AutoCal) | 24 |
| 5.2.4 | Manuelle Kalibrierung (ConCal) | 27 |
| 5.2.5 | Kalibrierpunkte | 30 |
| 5.2.6 | Kalibrierdaten | 31 |
| 5.2.7 | Kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion) | 34 |
| 6 | Redoxspannung | 35 |
| 6.1 | Messen | 35 |
| 6.1.1 | Redoxspannung messen | 35 |
| 6.1.2 | Temperatur messen | 36 |
| 6.2 | Kalibrieren Redox | 36 |
| 7 | Ionenkonzentration | 37 |
| 7.1 | Messen | 37 |
| 7.1.1 | Ionenkonzentration messen | 37 |
| 7.1.2 | Temperatur messen | 38 |
| 7.2 | Kalibrieren | 39 |
| 7.2.1 | Warum kalibrieren? | 39 |
| 7.2.2 | Wann kalibrieren? | 39 |
| 7.2.3 | Kalibrierung (ISE Cal) | 39 |
| 7.2.4 | Kalibrierstandards | 42 |
| 7.2.5 | Kalibrierdaten | 42 |
| 8 | Leitfähigkeit | 44 |
| 8.1 | Messen | 44 |
| 8.1.1 | Leitfähigkeit messen | 44 |
| 8.1.2 | Temperatur messen | 45 |
| 8.2 | Kalibrieren | 46 |
| 8.2.1 | Warum kalibrieren? | 46 |
| 8.2.2 | Wann kalibrieren? | 46 |
| 8.2.3 | Zellenkonstante bestimmen (Kalibrieren im Kontrollstandard) | 46 |
| 8.2.4 | Kalibrierdaten | 47 |
| 9 | Einstellungen | 50 |
| 9.1 | Messeinstellungen | 50 |
| 9.1.1 | Einstellungen für pH-Messungen | 50 |
| 9.1.2 | Puffersätze für die Kalibrierung | 51 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 9.1.3 | Kalibrierintervall | 54 |
| 9.1.4 | Einstellungen für Redoxmessungen | 54 |
| 9.1.5 | Einstellungen für ISE-Messungen | 55 |
| 9.1.6 | Einstellungen für Leitfähigkeitsmesszellen | 57 |
| 9.1.7 | Kalibrierintervall | 59 |
| 9.1.8 | Temperaturkompensation | 59 |
| 9.1.9 | TDS-Faktor einstellen | 60 |
| 9.2 | Sensorunabhängige Einstellungen | 61 |
| 9.2.1 | <i>System</i> | 61 |
| 9.2.2 | <i>Speicher</i> | 62 |
| 9.2.3 | Automatische <i>Stabilitätskontrolle</i> | 62 |
| 9.3 | Rücksetzen (Reset) | 63 |
| 9.3.1 | Messeinstellungen rücksetzen | 63 |
| 9.3.2 | Systemeinstellungen rücksetzen | 64 |
| 10 | Speichern | 66 |
| 10.1 | Manuell speichern | 66 |
| 10.2 | Automatisch intervallweise speichern | 67 |
| 10.3 | Messdatenspeicher | 69 |
| 10.3.1 | Messdatenspeicher bearbeiten | 69 |
| 10.3.2 | Messdatenspeicher löschen | 71 |
| 10.3.3 | Messdatensatz | 71 |
| 10.3.4 | Speicherplätze | 71 |
| 11 | Daten übertragen (USB-Schnittstelle) | 72 |
| 11.1 | Optionen für die Datenübertragung | 72 |
| 11.2 | PC anschließen | 73 |
| 11.3 | MultiLab Importer | 73 |
| 12 | Wartung, Reinigung, Entsorgung | 74 |
| 12.1 | Wartung | 74 |
| 12.1.1 | Allgemeine Wartungsarbeiten | 74 |
| 12.1.2 | Batterien austauschen | 74 |
| 12.2 | Reinigung | 75 |
| 12.3 | Verpackung | 75 |
| 12.4 | Entsorgung | 75 |
| 12.4.1 | Leitfähigkeit | 76 |
| 13 | Was tun, wenn... | 77 |
| 13.1 | pH/Redox | 77 |
| 13.2 | ISE | 79 |
| 13.3 | Leitfähigkeit | 80 |
| 13.4 | Allgemein | 81 |
| 14 | Technische Daten | 82 |


| | | |
|-----------|--|-----------|
| 14.1 | Messbereiche, Auflösungen, Genauigkeiten | 82 |
| 14.1.1 | pH/Redox | 82 |
| 14.1.2 | ISE | 83 |
| 14.1.3 | Cond | 84 |
| 14.2 | Allgemeine Daten | 85 |
| 15 | Firmware-Update | 87 |
| 16 | Fachwortverzeichnis | 88 |
| 17 | Stichwortverzeichnis | 91 |

1 Überblick

1.1 Messgerät pH/Cond 3320

Mit dem Messgerät pH/Cond 3320 können Sie schnell und zuverlässig Messungen (pH, U, ISE, Leitfähigkeit) durchführen.

Das pH/Cond 3320 bietet für alle Anwendungsbereiche ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Messsicherheit.

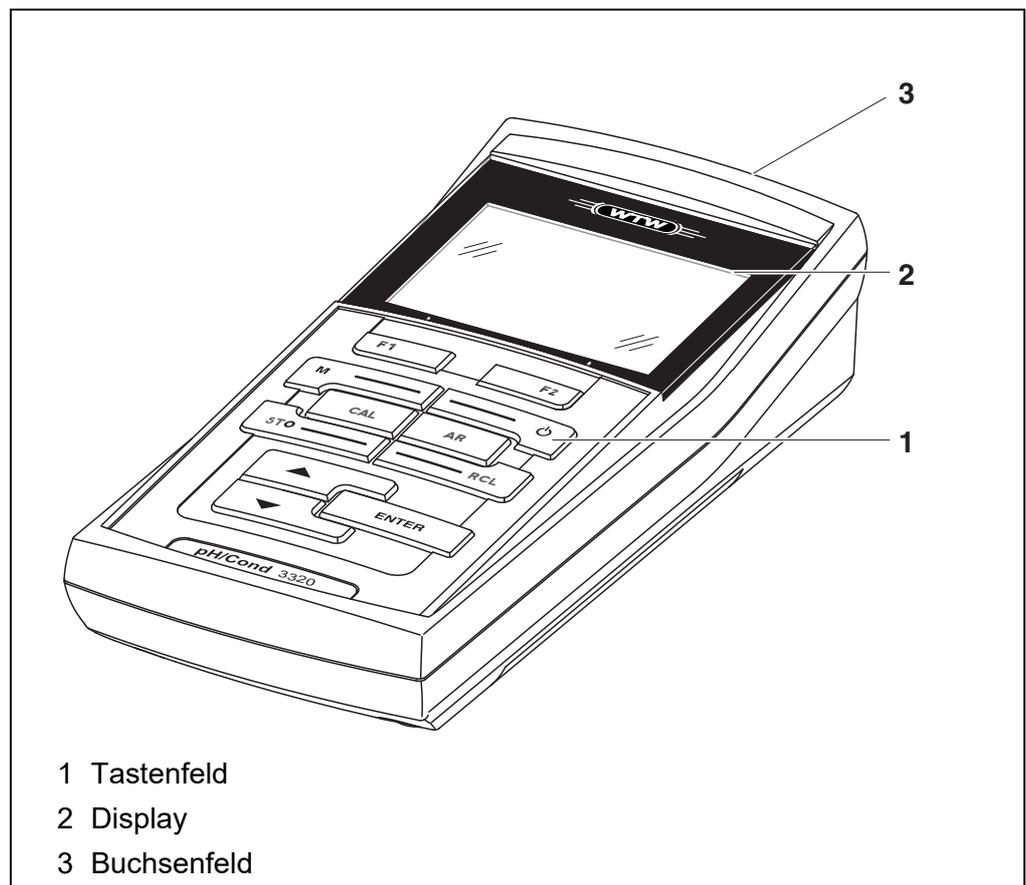

1.2 Sensoren

Ein messbereites Messsystem besteht aus dem Messgerät pH/Cond 3320 und einem geeigneten Sensor.

Geeignete Sensoren sind pH-Messketten, ionenselektive Elektroden, Redoxmessketten und Leitfähigkeitsmesszellen.

Geeignete Sensoren sind pH-Messketten, ionenselektive Elektroden und Redoxmessketten.



Informationen über verfügbare Sensoren erhalten Sie im Internet und im WTW-Katalog "Messtechnik für Labor und Umwelt".

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsinformationen

2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Messgeräts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Messgerät vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:

**WARNUNG**

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren (irreversiblen) Verletzungen oder Tod führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

**VORSICHT**

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

HINWEIS

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.

2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Messgerät und im Batteriefach. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messsystem arbeiten:

- Bedienungsanleitungen zu Sensoren und weiterem Zubehör
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Pufferlösungen, Elektrolytlösungen, usw.)

2.2 Sicherer Betrieb

2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Messgerätes besteht ausschließlich in der pH-, ISE-, Redox-, Sauerstoff- und Leitfähigkeits-Messung in einer Feld- und Laborumgebung.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Messgerätes besteht ausschließlich in der pH-, ISE- und Redox-Messung in einer Feld- und Laborumgebung.

Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung (siehe Abschnitt 14 TECHNISCHE DATEN, Seite 82).

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Messgerät darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden.
- Das Messgerät darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Messgerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Messgerät darf nur geöffnet werden, wenn dies in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich beschrieben ist (Beispiel: Einlegen von Batterien).

2.2.3 Unzulässiger Betrieb

Das Messgerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Abschnitt 14 TECHNISCHE DATEN, Seite 82).

3 Inbetriebnahme

3.1 Lieferumfang

- Messgerät pH/Cond 3320
- 4 Batterien 1,5 V Mignon Typ AA
- Kurzbedienungsanleitung
- CD-ROM mit
 - USB-Treibern
 - ausführlicher Bedienungsanleitung
 - Software MultiLab Importer

3.2 Energieversorgung

Das pH/Cond 3320 wird auf folgende Arten mit Energie versorgt:


- Batteriebetrieb (4 x Alkali-Mangan-Batterien, Typ AA)
- USB-Betrieb über ein angeschlossenes USB-B-Kabel

3.3 Erstinbetriebnahme

Führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

- Mitgelieferte Batterien einlegen
- Messgerät einschalten
(siehe Abschnitt 4.2 MESSGERÄT EINSCHALTEN, Seite 14)
- Datum und Uhrzeit einstellen
(siehe Abschnitt 4.4.6 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 19)

3.3.1 Batterien einlegen

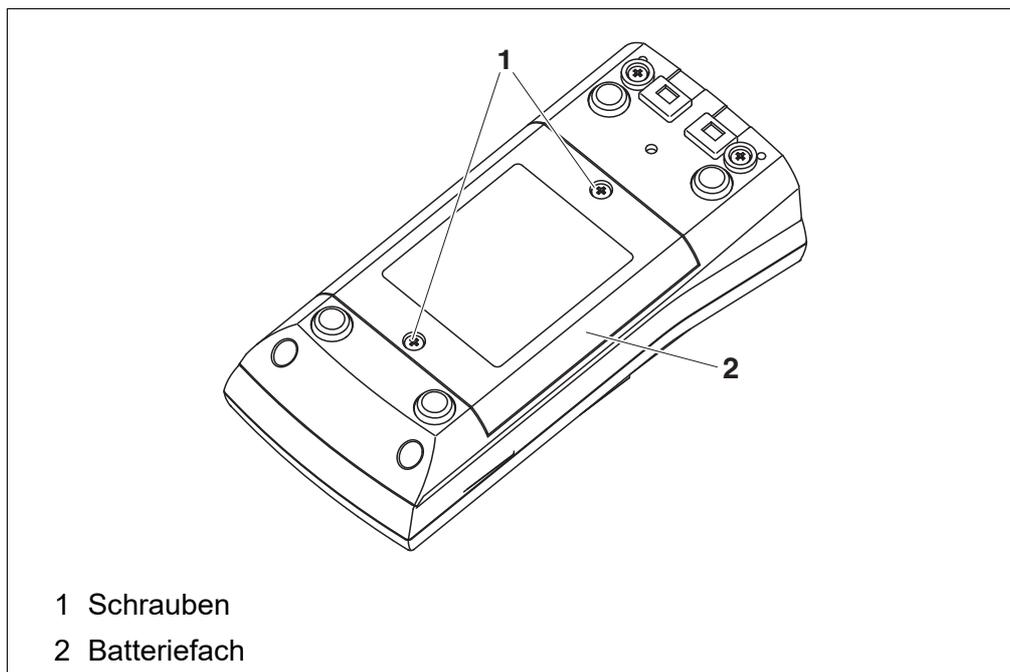

1. Die Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen.
2. Das Batteriefach (2) an der Geräteunterseite öffnen.



VORSICHT

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien. Die \pm -Angaben im Batteriefach müssen mit den \pm -Angaben auf den Batterien übereinstimmen.



Sie können das Messgerät wahlweise mit Batterien oder Akkus (Ni-MH) betreiben. Zum Laden der Akkus benötigen Sie ein externes Ladegerät.

3. Vier Batterien (Typ Mignon AA) ins Batteriefach legen.
4. Das Batteriefach wieder schließen.
5. Datum und Uhrzeit einstellen
(siehe Abschnitt 4.4.6 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 19).

4 Bedienung

4.1 Allgemeine Bedienprinzipien


4.1.1 Tastenfeld

In dieser Bedienungsanleitung werden Tasten durch spitze Klammern <.> veranschaulicht.

Das Tastensymbol (z. B. <ENTER>) bedeutet in der Bedienungsanleitung generell einen kurzen Tastendruck (unter 2 sec). Ein langer Tastendruck (ca. 2 sec) wird durch einen Strich hinter dem Tastensymbol (z. B. <ENTER_>) veranschaulicht.

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  | <F1>: <F1_>: <F2>: <F2_>: | Softkeys, die situationsbezogene Funktionen zur Verfügung stellen, z. B.: <F2>/[USB-Ausgabe]: Daten auf die USB-Schnittstelle ausgeben <F2_>/[USB-Ausgabe]: Automatische Datenausgabe an die USB-Schnittstelle konfigurieren |
|  | <On/Off>: | Messgerät ein-/ausschalten |
|  | <M>: | Messgröße wählen / Einstellungen beenden |
|  | <CAL>: <CAL_>: | Kalibrierverfahren aufrufen Kalibrierdaten anzeigen |
|  | <STO>: <STO_>: | Messwert manuell speichern Automatische Speicherung konfigurieren und starten |
|  | <RCL>: <RCL_>: | Manuell gespeicherte Messwerte anzeigen Automatisch gespeicherte Messwerte anzeigen |
|   | <▲><▼>: <▲_><▼_>: _>: | Menüsteuerung, Navigation Werte erhöhen, verringern Kontinuierlich Werte erhöhen, verringern |
|  | <ENTER>: <ENTER_>: >: | Menü für Messeinstellungen öffnen / Eingaben bestätigen Menü für Systemeinstellungen öffnen |
|  | <AR> | Messwert einfrieren (HOLD-Funktion) AutoRead-Messung ein-/ausschalten |


4.1.2 Display

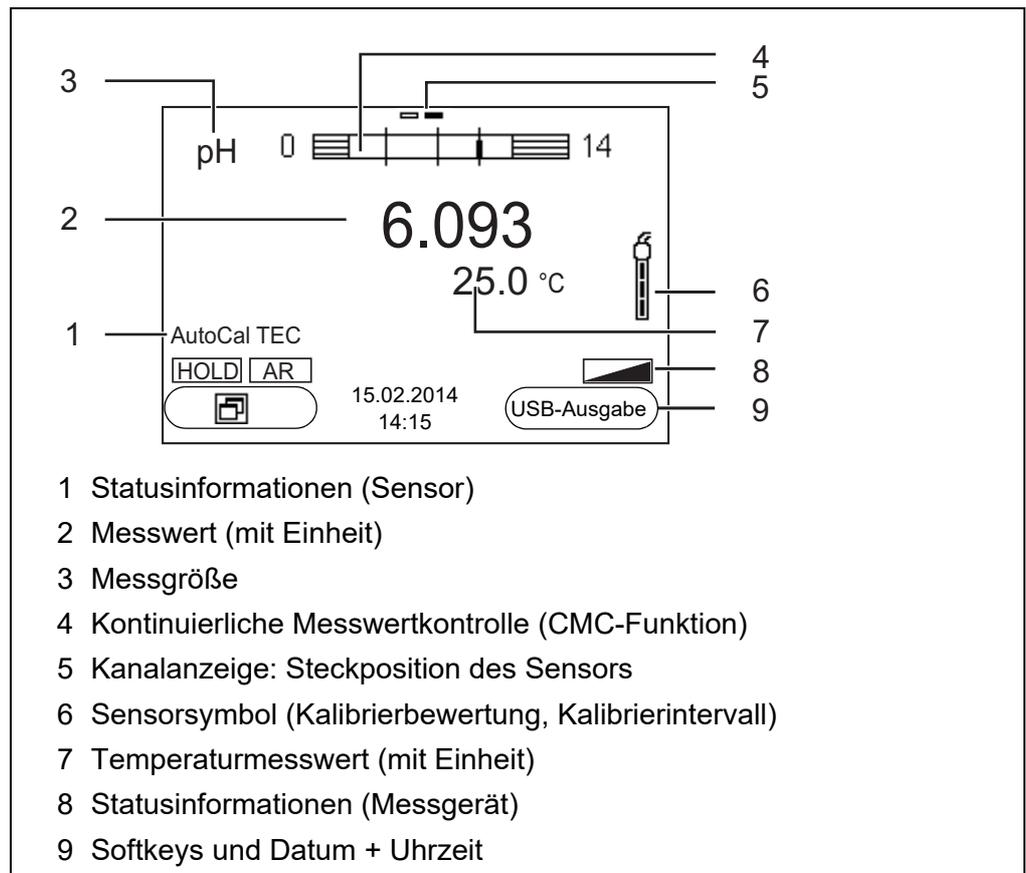

4.1.3 Statusinformationen (Messgerät)

| | |
|---|---|
| AR | Stabilitätskontrolle (AutoRead) ist aktiviert |
| HOLD | Messwert ist eingefroren (Taste <AR>) |
|  | Batterien sind weitgehend entladen |
|  | Daten werden automatisch intervallweise an die USB-B-Schnittstelle ausgegeben |

4.1.4 Buchsenfeld

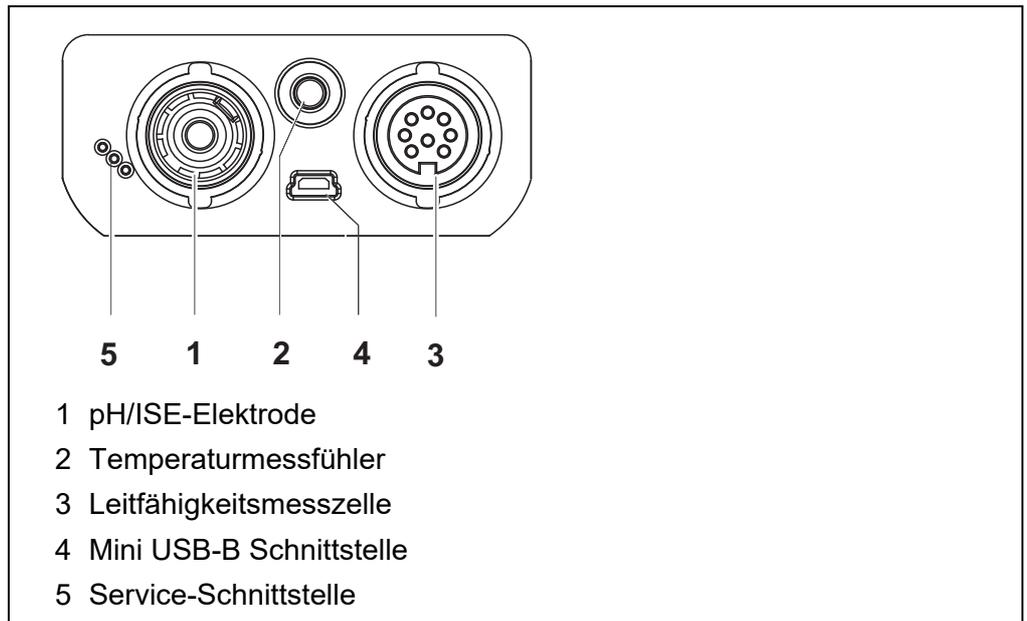


VORSICHT

Schließen Sie an das Messgerät nur Sensoren an, die keine unzulässigen Spannungen oder Ströme (> SELV und > Stromkreis mit Strombegrenzung) einspeisen können. Nahezu alle handelsüblichen Sensoren erfüllen diese Bedingungen.

4.2 Messgerät einschalten

1. Mit **<On/Off>** das Gerät einschalten.
Das Gerät führt einen Selbsttest durch.
Während der Selbsttest durchgeführt wird, zeigt das Display das Logo des Herstellers.
Das Display zeigt die Messwertansicht.

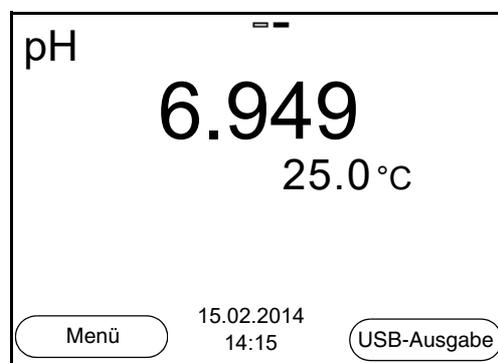

4.3 Ausschalten

1. Mit **<On/Off>** das Gerät ausschalten.

Abschaltautomatik

Zur Schonung der Batterien besitzt das Gerät eine automatische Abschaltfunktion (siehe Abschnitt 9.2.1 SYSTEM, Seite 61). Die Abschaltautomatik schaltet das Messgerät ab, wenn eine einstellbare Zeit lang keine Taste betätigt wurde.

Die Abschaltautomatik ist nicht aktiv

- bei angeschlossenem Kommunikationskabel
- bei aktivierter Funktion *Automatischer Speicher* oder bei *automatischer Datenübertragung*

Displaybeleuchtung

Das Messgerät schaltet die Displaybeleuchtung automatisch aus, wenn innerhalb von 30 Sekunden kein Tastendruck erfolgt. Die Beleuchtung schaltet beim nächsten Tastendruck wieder ein.

Alternativ können Sie die Displaybeleuchtung auch generell ein- oder ausschalten (siehe Abschnitt 9.2.1 SYSTEM, Seite 61).

4.4 Navigation

In den folgenden Abschnitten werden die Prinzipien der Navigation in Menüs und Dialogen dargestellt.

4.4.1 Betriebsarten

Es gibt folgende Betriebsarten:

| Betriebsart | Erläuterung |
|-------------------------|---|
| Messen | Das Display zeigt die Messdaten des angeschlossenen Sensors in der Messwertansicht |
| Kalibrieren | Das Display zeigt einen Kalibrierablauf mit Kalibrierinformationen, Funktionen und Einstellungen |
| Speichern | Das Messgerät speichert Messdaten manuell oder automatisch |
| Daten übertragen | Das Messgerät überträgt Messdaten und Kalibrierprotokolle automatisch oder manuell an eine USB-B-Schnittstelle. |
| Einstellen | Das Display zeigt das System- oder ein Sensormenü mit Untermenüs, Einstellungen und Funktionen |

In der aktiven Betriebsart stehen nur die Anzeigen und Funktionen zur Verfügung, die gerade benötigt werden.

4.4.2 Messwertansicht

In der Messwertansicht öffnen Sie mit **<ENTER>** die Menüs für Einstellungen. Die aktuellen Funktionen der Softkeys werden im Display angezeigt.

- Mit **<ENTER>** (kurzer Druck) öffnen Sie das zur angezeigten Messgröße zugehörige Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen.
- Mit **<ENTER__ >** (langer Druck (ca. 2 s) öffnen Sie das Menü *Speicher & Konfig.* mit den sensorunabhängigen Einstellungen.

Mit den Tasten des Tastenfelds erreichen Sie weitere Funktionen, z. B. Speicher oder Kalibrierablauf (siehe Abschnitt 4.1.1 TASTENFELD, Seite 12). Diese Funktionen sind in anderen Bediensituationen nicht verfügbar.

4.4.3 Menüs und Dialoge

Die Menüs für Einstellungen sowie Dialoge in Abläufen enthalten weitere Unterelemente.

- Mit den Tasten **<▲><▼>** wählen Sie ein Unterelement. Die aktuelle Auswahl ist jeweils mit einem Rahmen dargestellt.
- Mit **<F1>/[Zurück]** wechseln Sie in das übergeordnete Menü, um weitere Einstellungen vorzunehmen.
- Mit **<M>** wechseln Sie zurück in die Messwertansicht.

4.4.4 Elemente in Menüs und Dialogen

- Untermenüs
Der Name des Untermenüs erscheint am oberen Rand des Rahmens. Untermenüs werden durch Bestätigen mit **<ENTER>** geöffnet. Beispiel:



- Einstellungen
Einstellungen sind durch einen Doppelpunkt gekennzeichnet. Die aktuelle Einstellung erscheint am rechten Rand. Mit **<ENTER>** wird der Einstellmodus geöffnet. Anschließend kann die Einstellung mit **<▲><▼>** und **<ENTER>** geändert werden. Beispiel:

| Allgemein | |
|---------------------------------------|---------|
| Sprache: | Deutsch |
| Signalton: | aus |
| Beleuchtung: | ein |
| Kontrast: | 50 % |
| Abschaltzeit: | 1 h |
| Temperatureinheit: | °C |
| Stabilitätskontrolle: | ein |
| 15.02.2014 14:15 | |
| <input type="button" value="Zurück"/> | |

- Funktionen

Funktionen sind durch den Namen der Funktion gekennzeichnet. Sie werden durch Bestätigen mit **<ENTER>** sofort ausgeführt.

Beispiel: Funktion *Kalibrierprotokoll* anzeigen.

| pH | |
|---------------------------------------|-------|
| Kalibrierprotokoll | |
| Kalibrierspeicher | |
| Puffer: | TEC |
| Einpunktkalibrierung: | ja |
| Kalibrierintervall: | 7 d |
| Einheit für Steigung: | mV/pH |
| i 2.00 4.01 7.00 10.01 (25 °C) | |
| 15.02.2014 14:15 | |
| <input type="button" value="Zurück"/> | |


- Meldungen

Informationen sind durch das Symbol **i** gekennzeichnet. Sie können nicht ausgewählt werden. Beispiel:

| pH | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kalibrierprotokoll | |
| Kalibrierspeicher | |
| Puffer: | <input type="text" value="TEC"/> |
| Einpunktkalibrierung: | ja |
| Kalibrierintervall: | 7 d |
| Einheit für Steigung: | mV/pH |
| i 2.00 4.01 7.00 10.01 (25 °C) | |
| 15.02.2014 14:15 | |
| <input type="button" value="Zurück"/> | |

4.4.5 Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen

1. Die Taste **<On/Off>** drücken.
Die Messwertansicht erscheint.
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Messen.

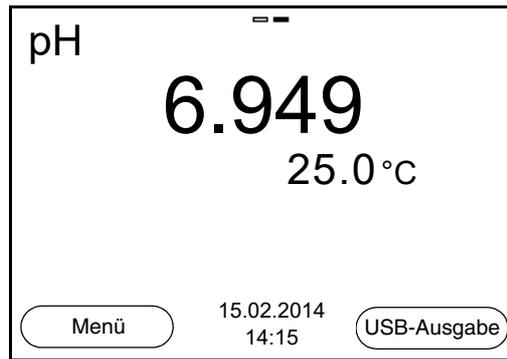

2. Mit **<ENTER>** das Menü *Speicher & Konfig.* öffnen.
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Einstellen.



3. Mit **<▲><▼>** das Untermenü *System* markieren.
Die aktuelle Auswahl ist mit einem Rahmen dargestellt.
4. Mit **<ENTER>** das Untermenü *System* öffnen.



5. Mit **<▲><▼>** das Untermenü *Allgemein* markieren.
Die aktuelle Auswahl ist mit einem Rahmen dargestellt.
6. Mit **<ENTER>** das Untermenü *Allgemein* öffnen.

| Allgemein | |
|--|---------|
| Sprache: | Deutsch |
| Signalton: | aus |
| Beleuchtung: | ein |
| Kontrast: | 50 % |
| Abschaltzeit: | 1 h |
| Temperatureinheit: | °C |
| Stabilitätskontrolle: | ein |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Zurück 15.02.2014 14:15 </div> | |

7. Mit **<ENTER>** den Einstellmodus für die *Sprache* öffnen.

| Allgemein | |
|--|---------|
| Sprache: | Deutsch |
| Signalton: | aus |
| Beleuchtung: | ein |
| Kontrast: | 50 % |
| Abschaltzeit: | 1 h |
| Temperatureinheit: | °C |
| Stabilitätskontrolle: | ein |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Zurück 15.02.2014 14:15 </div> | |

8. Mit **<▲><▼>** die gewünschte Sprache auswählen.
9. Mit **<ENTER>** die Einstellung bestätigen.
Das Gerät wechselt in die Betriebsart Messen.
Die gewählte Sprache ist aktiv.

4.4.6 Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen

Das Messgerät besitzt eine Uhr mit Datumsfunktion. Datum und Uhrzeit sind in der Messwertansicht eingeblendet.

Beim Speichern von Messwerten und beim Kalibrieren werden Datum und aktuelle Uhrzeit automatisch mitgespeichert.

Die richtige Einstellung von Datum und Uhrzeit und Datumsformat ist für folgende Funktionen und Anzeigen wichtig:

- Aktuelle Uhrzeit und Datum
- Kalibrierdatum
- Identifikation gespeicherter Messwerte.

Prüfen Sie deshalb die Uhrzeit in regelmäßigen Abständen.



Datum und Uhrzeit werden nach einem Abfall der Versorgungsspannung (leere Batterien) zurückgesetzt.

Das Datumsformat kann von der Anzeige Tag, Monat, Jahr (*TT.MM.JJJJ*) auf Monat, Tag, Jahr (*MM/TT/JJJJ* oder *MM.TT.JJJJ*) umgestellt werden.

1. In der Messwertansicht:
Mit **<ENTER>** das Menü *Speicher & Konfig.* öffnen.
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Einstellen.
2. Mit **<▲><▼>** und **<ENTER>** das Menü *System / Uhr* auswählen und bestätigen.
Das Einstellmenü für Datum und Uhrzeit öffnet sich.
3. Mit **<▲><▼>** und **<ENTER>** *Zeit* auswählen und bestätigen.
Die Stunden sind markiert.

Uhr


| | |
|---------------|------------|
| Datumsformat: | TT.MM.JJJJ |
| Datum: | 15.02.2014 |
| Zeit: | 14:15:25 |

Zurück 15.02.2014
14:15

4. Mit **<▲><▼>** und **<ENTER>** die Einstellung ändern und bestätigen.
Die Minuten sind markiert.
5. Mit **<▲><▼>** und **<ENTER>** die Einstellung ändern und bestätigen.
Die Sekunden sind markiert.
6. Mit **<▲><▼>** und **<ENTER>** die Einstellung ändern und bestätigen.
Die Zeit ist eingestellt.
7. Gegebenenfalls *Datum* und *Datumsformat* einstellen. Die Einstellung erfolgt in gleicher Weise wie die Einstellung der Uhrzeit.
8. Mit **<F1>**/[Zurück] in das übergeordnete Menü wechseln, um weitere Einstellungen vorzunehmen.
oder
Mit **<M>** in die Messwertansicht wechseln.
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Messen.

4.5 Kanalanzeige

Das pH/Cond 3320 verwaltet die angeschlossenen Sensoren und zeigt an, an welchem Anschluss welcher Sensor angesteckt ist.

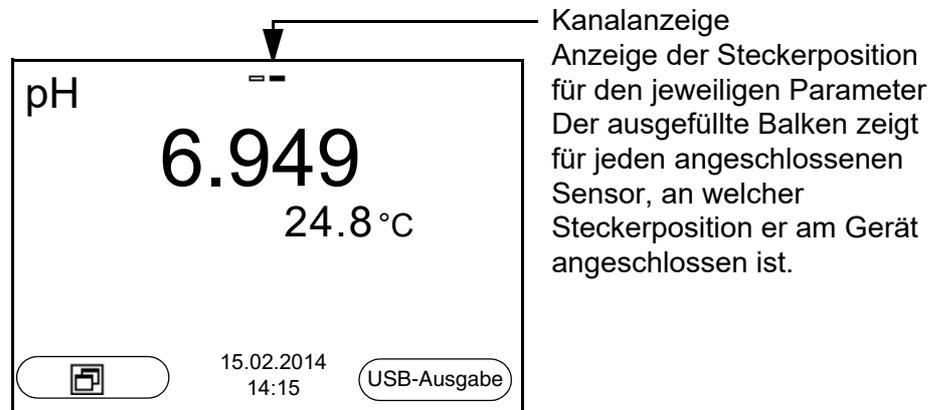


4.5.1 Darstellung mehrerer Sensoren in der Betriebsart Messen

Die Messwerte der angeschlossenen Sensoren können Sie auf folgende Arten anzeigen:

- übersichtliche Anzeige aller angeschlossenen Sensoren
- detaillierte Anzeige eines einzelnen Sensors

Zwischen den beiden Darstellungsarten wechseln Sie sehr einfach per Softkey. Je nach Bediensituation wird der passende Softkey angezeigt.

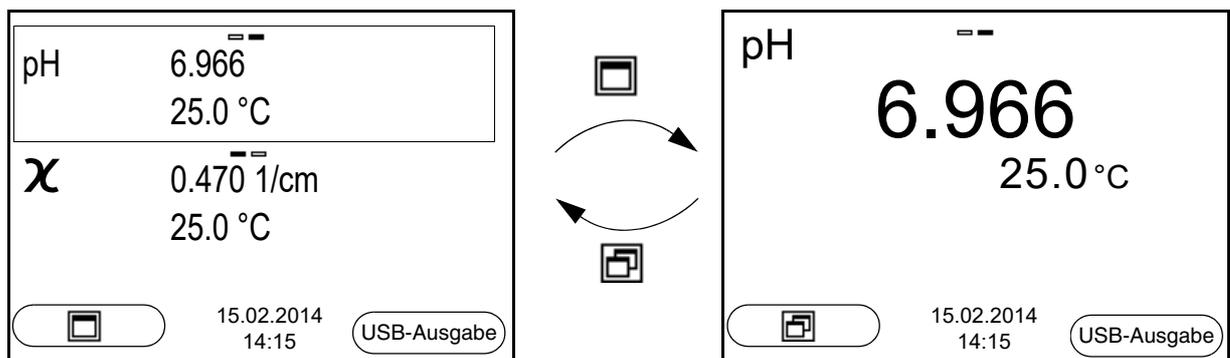

5 pH-Wert

5.1 Messen

5.1.1 pH-Wert messen


HINWEIS

**Bei Anschluss von geerdetem PC kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.**



Um die hohe Messgenauigkeit des Messsystems sicherzustellen, nur mit einer kalibrierten Messkette messen (siehe Abschnitt 5.2 KALIBRIEREN, Seite 24).

1. Die pH-Messkette an das Messgerät anschließen.
2. Gegebenenfalls mit **<M>** die Messgröße pH wählen.
3. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Messlösung temperieren, oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
4. Die pH-Messkette in die Messlösung eintauchen.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (automatische Stabilitätskontrolle).
Die Anzeige der Messgröße blinkt.
5. Stablen Messwert abwarten.
Die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr.

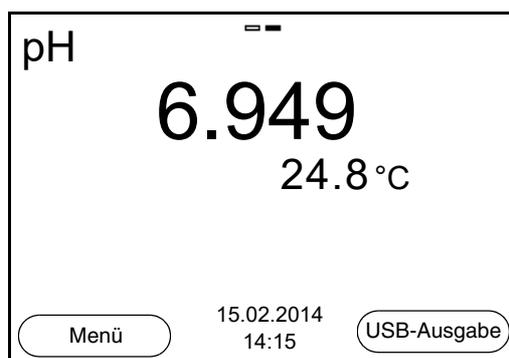

Stabilitätskontrolle (AutoRead)

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts (siehe Abschnitt 9.2.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 62).

Kriterien für einen stabilen Messwert

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwacht-

ten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall |
|------------|---------------|-----------------------------|
| pH-Wert | 15 Sekunden | Δ : besser 0,01 pH |
| Temperatur | 15 Sekunden | Δ : besser 0,5 °C |

Die Mindestdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

Messwert einfrieren (HOLD-Funktion)

Mit der HOLD-Funktion frieren Sie den aktuellen Messwert ein. Der angezeigte Messwert ändert sich nicht mehr, bis Sie die HOLD-Funktion wieder ausschalten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.
2. Mit **<AR>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.
Die Funktion HOLD ist ausgeschaltet.
Die Statusanzeige [HOLD] verschwindet.

5.1.2 Temperatur messen

Für reproduzierbare pH-Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Temperatur zu messen:

- Automatische Messung der Temperatur durch den integrierten Temperaturmessfühler (NTC30 oder Pt1000) im Sensor.
- Manuelle Bestimmung und Eingabe der Temperatur.

Das Messgerät erkennt, ob ein geeigneter Sensor angeschlossen ist und schaltet automatisch die Temperaturmessung zu.

Welche Art der Temperaturmessung aktiv ist, erkennen Sie an der Anzeige der Temperatur:

| Temperaturmessfühler | Auflösung der Temp.-Anzeige | Temp.-Messung |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ja | 0,1 °C | Automatisch mit Temperaturmessfühler |
| - | 1 °C | Manuell |

Erfolgt eine Messung (oder Kalibrierung) ohne Temperaturmessfühler, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Die aktuelle Temperatur der Lösung ermitteln.
2. Im Menü **<ENTER>/pH/Man. Temperatur** mit **<▲><▼>** den Temperaturwert einstellen.

5.2 Kalibrieren

5.2.1 Warum kalibrieren?

pH-Messketten altern. Dabei verändern sich Nullpunkt (Asymmetrie) und Steilheit der pH-Messkette. Als Folge wird ein ungenauer Messwert angezeigt. Durch das Kalibrieren werden die aktuellen Werte für Nullpunkt und Steilheit der Messkette ermittelt und gespeichert. Kalibrieren Sie deshalb in regelmäßigen Abständen.

5.2.2 Wann unbedingt kalibrieren?

- Nach Anschließen eines Sensors
- Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung.
- Wenn das Kalibrierintervall abgelaufen ist

5.2.3 Automatische Kalibrierung (AutoCal)

Achten Sie darauf, dass im Sensormenü im Menü *Puffer* der Puffersatz richtig gewählt ist (siehe 9.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, SEITE 50).


Verwenden Sie in auf- oder absteigender Reihenfolge ein bis fünf beliebige Pufferlösungen des ausgewählten Puffersatzes.

Im Folgenden ist die Kalibrierung mit Technischen Puffern (*TEC*) beschrieben. Bei anderen Puffersätzen werden andere Puffersollwerte angezeigt. Der Ablauf ist ansonsten identisch.




Ist im Menü die Einpunktkalibrierung eingestellt, wird die Kalibrierung automatisch nach der Messung von Pufferlösung 1 beendet, und das Kalibrierprotokoll angezeigt.

1. Die pH-Messkette an das Messgerät anschließen.
2. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
3. Mit **<M>** in der Messwertansicht die Messgröße pH oder mV auswählen.
4. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den ersten Puffer (Spannungsanzeige).

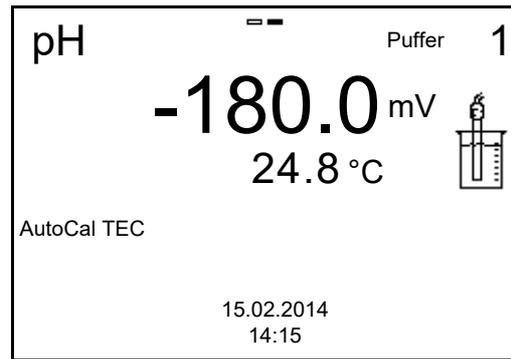

5. Die Messkette gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
6. Die Messkette in Pufferlösung 1 tauchen.
7. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
8. Mit **<ENTER>** die Messung starten.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle). Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.

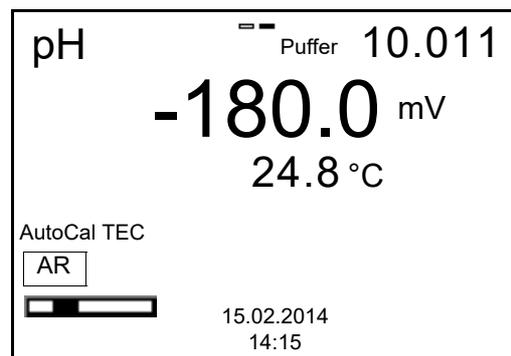

9. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
10. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung als Einpunktkalibrierung beenden.
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.




Für die **Einpunktkalibrierung** verwendet das Gerät die Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C) und ermittelt den Nullpunkt der Messkette.

**Fortsetzen mit
Zweipunkt-
kalibrierung**

11. Die Messkette gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
12. Die Messkette in Pufferlösung 2 tauchen.


13. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
14. Mit **<ENTER>** die Messung starten.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle). Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.

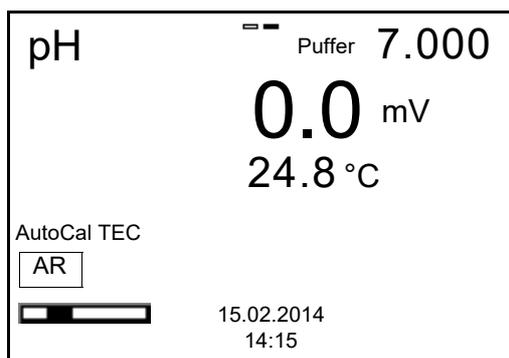

15. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
16. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung als Zweipunktkalibrierung beenden.
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.

**Fortsetzen mit
Drei- bis Fünfpunkt-
kalibrierung**

17. Die Messkette gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
18. Die Messkette in die nächste Pufferlösung tauchen.
19. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
20. Mit **<ENTER>** die Messung starten.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle). Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.

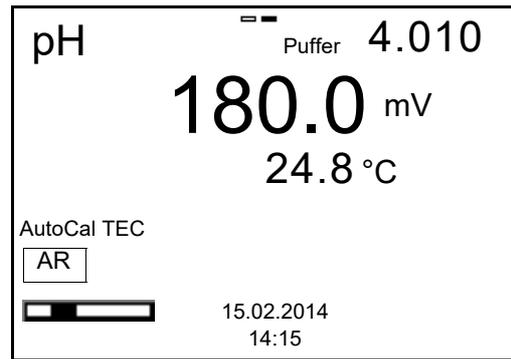

21. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
22. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung beenden oder mit **<ENTER>** die Kalibrierung mit dem nächsten Puffer fortsetzen.



Nach Messung des letzten Puffers in einem Puffersatz wird die Kalibrierung automatisch beendet. Anschließend wird das Kalibrierprotokoll angezeigt.

Die Kalibriergerade wird durch lineare Regression ermittelt.

5.2.4 Manuelle Kalibrierung (ConCal)


Achten Sie darauf, dass im Sensormenü im Menü *Puffer* der Puffersatz ConCal gewählt ist (siehe Abschnitt 9.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, Seite 50).

Verwenden Sie in auf- oder absteigender Reihenfolge ein bis fünf beliebige Pufferlösungen.




Ist im Menü die Einpunktkalibrierung eingestellt, wird die Kalibrierung automatisch nach der Messung von Pufferlösung 1 beendet, und das Kalibrierprotokoll angezeigt.


1. Die pH-Messkette an das Messgerät anschließen.
Das pH-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
3. Mit **<M>** in der Messwertansicht die Messgröße pH oder mV auswählen.
4. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.
Es erscheint das Kalibrierdisplay (Spannungsanzeige).

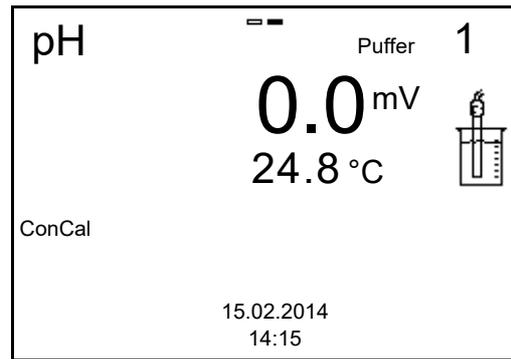

5. Die Messkette gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
6. Die Messkette in Pufferlösung 1 tauchen.
7. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
8. Mit **<ENTER>** die Messung starten.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle). Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.

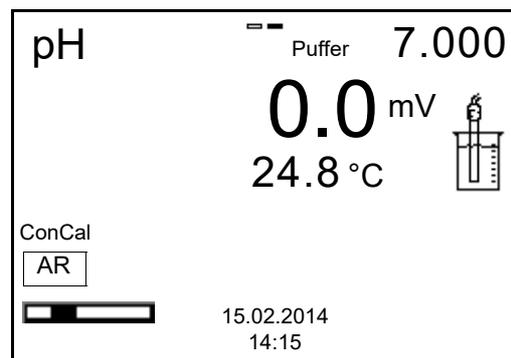

9. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.
Das Kalibrierdisplay zum Einstellen des Puffersollwerts erscheint.

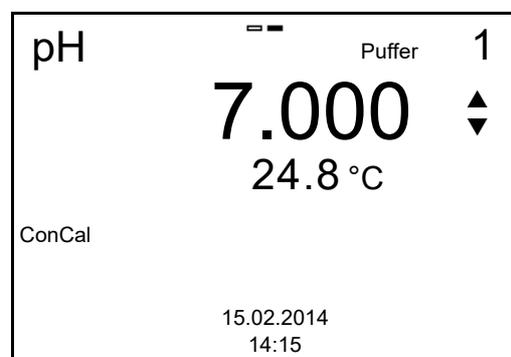

10. Mit **<▲ ><▼ >** den Puffersollwert für die gemessene Temperatur einstellen.


11. Mit **<ENTER>** den eingestellten Kalibrierwert übernehmen.
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
12. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung als Einpunktkalibrierung beenden.
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.



Für die **Einpunktkalibrierung** verwendet das Gerät die Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C) und ermittelt den Nullpunkt der Messkette.

Fortsetzen mit Zweipunktkalibrierung


13. Die Messkette gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
14. Die Messkette in Pufferlösung 2 tauchen.
15. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
16. Mit **<ENTER>** die Messung starten.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle). Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.
17. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.
Das Kalibrierdisplay zum Einstellen des Puffersollwerts erscheint.

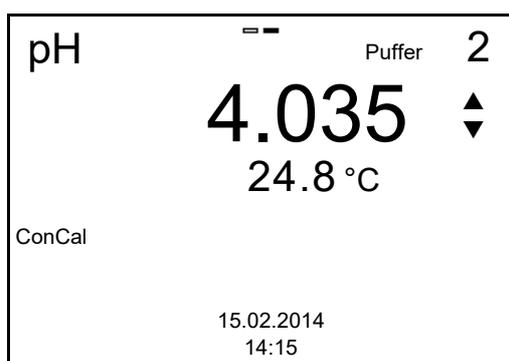

18. Mit **<▲ ><▼ >** den Puffersollwert für die gemessene Temperatur einstellen.
19. Mit **<ENTER>** den eingestellten Kalibrierwert übernehmen.
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
20. Mit **<M>** die Kalibrierung als Zweipunktkalibrierung beenden.
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.

Fortsetzen mit Drei- bis Fünfpunkt- kalibrierung

21. Die Messkette gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
22. Die Messkette in die nächste Pufferlösung tauchen.
23. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Pufferlösung temperieren. oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
24. Mit **<ENTER>** die Messung starten.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle). Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.
25. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.
Das Kalibrierdisplay zum Einstellen des Puffersollwerts erscheint.

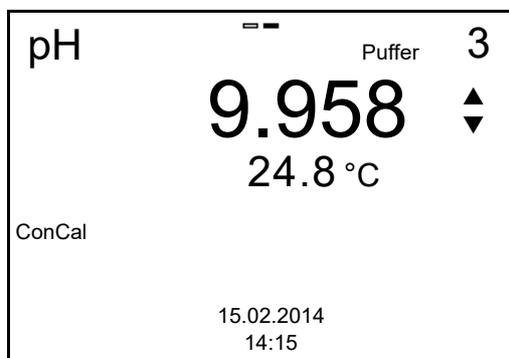

26. Mit **<▲ ><▼ >** den Puffersollwert für die gemessene Temperatur einstellen.
27. Mit **<ENTER>** den eingestellten Kalibrierwert übernehmen.
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
28. Mit **<M>** die Kalibrierung beenden oder mit **<ENTER>** die Kalibrierung mit dem nächsten Puffer fortsetzen.



Nach Messung eines fünften Puffers wird die Kalibrierung automatisch beendet. Anschließend wird das Kalibrierprotokoll angezeigt.
Die Kalibriergerade wird durch lineare Regression ermittelt.

5.2.5 Kalibrierpunkte

Die Kalibrierung kann mit ein bis fünf Pufferlösungen in beliebiger Reihenfolge erfolgen (Ein- bis Fünfpunktkalibrierung). Das Messgerät ermittelt folgende Werte und berechnet die Kalibriergerade wie folgt:

| | Ermittelte Werte | Angezeigte Kalibrierdaten |
|-----------------------|------------------|---|
| 1-Punkt | Asy | <ul style="list-style-type: none"> ● Nullpunkt = Asy ● Steilheit = Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C) |
| 2-Punkt | Asy Stg. | <ul style="list-style-type: none"> ● Nullpunkt = Asy ● Steilheit = Stg. |
| 3- bis 5-Punkt | Asy Stg. | <ul style="list-style-type: none"> ● Nullpunkt = Asy ● Steilheit = Stg. <p>Die Kalibriergerade wird durch lineare Regression berechnet.</p> |



Die Steilheit können Sie in der Einheit mV/pH oder % anzeigen (siehe Abschnitt 9.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, Seite 50).

5.2.6 Kalibrierdaten



Das Kalibrierprotokoll wird nach dem Kalibrieren automatisch auf die Schnittstelle übertragen.

Kalibrierdaten anzeigen

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt **<ENTER>** / *Kalibrierung* / *Kalibrierprotokoll*. Zum schnellen Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<CAL__>** drücken.

Die angezeigten Kalibrierdaten können Sie anschließend mit **<F2>** / *[USB-Ausgabe]* auf die Schnittstelle, z. B. zu einem PC, übertragen.

Kalibrierspeicher anzeigen

Die Kalibrierprotokolle der letzten Kalibrierungen finden Sie im Menü **<ENTER>** / *Kalibrierung* / *Kalibrierspeicher*.

| Menüpunkt | Einstellung/ Funktion | Erläuterung |
|---|--------------------------|---|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / Anzeigen</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll an. Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <▲><▼> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle. ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe] geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F1>/[Zurück] oder <ENTER> verlassen Sie die Anzeige. ● Mit <M> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / USB-Ausgabe</i> | - | Gibt die Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. |

Kalibrierbewertung

Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch die Kalibrierung. Nullpunkt und Steilheit werden dabei getrennt bewertet. Die jeweils schlechtere Bewertung wird herangezogen. Die Bewertung erscheint im Display und im Kalibrierprotokoll.

| Display | Kalibrierprotokoll | Nullpunkt [mV] | Steilheit [mV/pH] |
|---|--------------------|--------------------------------------|--|
|  | +++ | -15 ... +15 | -60,5 ... -58,0 |
|  | ++ | -20 ... <-15 oder >+15 ... +20 | >-58,0 ... -57,0 |
|  | + | -25 ... <-20 oder >+20 ... +25 | -61,0 ... <-60,5 oder >-57,0 ... -56,0 |
|  | - | -30 ... <-25 oder >+25 ... +30 | -62,0 ... <-61,0 oder >-56,0 ... -50,0 |
| Messkette gemäß Sensor-Bedienungsanleitung reinigen | | | |
| <i>Error</i> | <i>Error</i> | <-30 oder >+30 | <-62,0 oder >-50,0 |
| Fehlerbehebung (siehe Abschnitt 13 WAS TUN, WENN..., Seite 77) | | | |

**Kalibrierprotokoll
(Beispiel)**

```
pH/Cond 3320
Ser. Nr. 11292113

KALIBRIERUNG pH
15.02.2014 15:55

AutoCal TEC
Puffer 1          4.01
Puffer 2          7.00
Puffer 3         10.01
Spannung 1       184.0 mV
Spannung 2        3.0 mV
Spannung 3      -177.0 mV
Temperatur 1     24.0 °C
Temperatur 2     24.0 °C
Temperatur 3     24.0 °C
Steigung         -60.2 mV/pH
Asymmetrie       4.0 mV
Sensor           +++


etc...
```

5.2.7 Kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion)

Die kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion, Continuous Measurement Control) ermöglicht auf einen Blick eine schnelle und sichere Bewertung des aktuellen Messwerts.

Nach jeder erfolgreichen Kalibrierung wird in der Messwertansicht die Skala des pH-Messbereichs angezeigt. Hier ist besonders leicht zu erkennen, ob der aktuelle Messwert im kalibrierten Teil des Messbereichs liegt.

Folgende Informationen werden angezeigt:

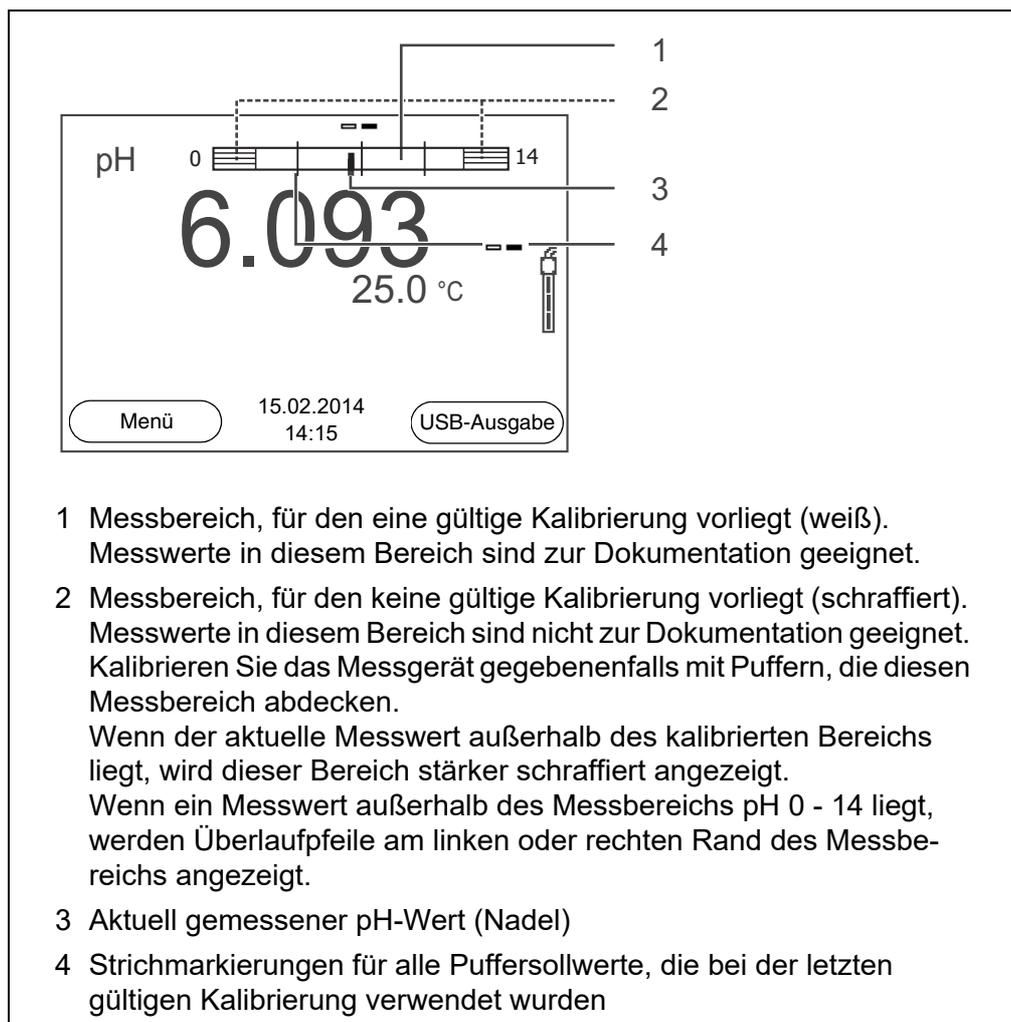

Die Grenzen des kalibrierten Bereichs sind durch die bei der Kalibrierung verwendeten Puffer bestimmt:

Untere Grenze: Puffer mit niedrigstem pH-Wert - 2 pH-Einheiten

Obere Grenze: Puffer mit höchstem pH-Wert + 2 pH-Einheiten

6 Redoxspannung


6.1 Messen

6.1.1 Redoxspannung messen

HINWEIS

**Bei Anschluss von geerdetem PC kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.**

1. Die Redox-Messkette an das Messgerät anschließen.
2. Gegebenenfalls mit **<M>** die Anzeige U (mV) wählen.
3. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Messlösung temperieren, oder aktuelle Temperatur messen.
 - Temperaturwert im Menü eingeben.
4. Die Redox-Messkette spülen und in die Messlösung eintauchen. Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (automatische Stabilitätskontrolle). Die Anzeige der Messgröße blinkt.
5. Stablen Messwert abwarten.
Die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr.

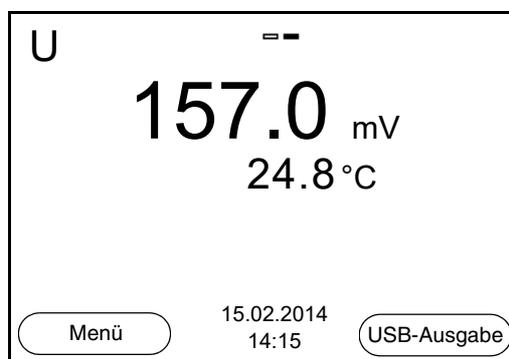

Stabilitätskontrolle (AutoRead)

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts (siehe Abschnitt 9.2.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 62).

Kriterien für einen stabilen Messwert

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwachten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| Redoxspannung | 15 Sekunden | Δ : besser 0,3 mV |
| Temperatur | 15 Sekunden | Δ : besser 0,5 °C |

Die Mindestdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

**Messwert einfrieren
(HOLD-Funktion)**

Mit der HOLD-Funktion frieren Sie den aktuellen Messwert ein. Der angezeigte Messwert ändert sich nicht mehr, bis Sie die HOLD-Funktion wieder ausschalten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.
2. Mit **<AR>** oder **<M>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.
Die Funktion HOLD ist ausgeschaltet.
Die Statusanzeige [HOLD] verschwindet.

6.1.2 Temperatur messen

Für reproduzierbare Redox-Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Temperatur zu messen:

- Automatische Messung der Temperatur durch den integrierten Temperaturmessfühler (NTC30 oder Pt1000) in der Messkette.
- Manuelle Bestimmung und Eingabe der Temperatur.

Das Messgerät erkennt, ob ein geeigneter Sensor angeschlossen ist und schaltet automatisch die Temperaturmessung zu.

Welche Art der Temperaturmessung aktiv ist, erkennen Sie an der Anzeige der Temperatur:

| Temperaturmessfühler | Auflösung der Temp.-Anzeige | Temp.-Messung |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ja | 0,1 °C | Automatisch mit Temperaturmessfühler |
| - | 1 °C | Manuell |

Erfolgt eine Messung ohne Temperaturmessfühler, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Die aktuelle Temperatur der Lösung ermitteln.
2. Mit **<▲><▼>** den Temperaturwert einstellen.
oder
Im Menü **<ENTER>/U/Man. Temperatur** mit **<▲><▼>** den Temperaturwert einstellen.

6.2 Kalibrieren Redox

Redox-Messketten werden nicht kalibriert. Sie können Redox-Messketten jedoch überprüfen, indem Sie die Redoxspannung einer Prüflösung messen und mit dem Sollwert vergleichen.

7 Ionenkonzentration

7.1 Messen

7.1.1 Ionenkonzentration messen

HINWEIS

**Bei Anschluss von geerdetem PC kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.**



Falsche Kalibrierung von ionenselektiven Elektroden liefert falsche Messwerte. Führen Sie regelmäßig vor dem Messen eine Kalibrierung durch.




Für präzise ISE-Messungen sollte die Temperaturdifferenz zwischen Messung und Kalibrierung nicht größer als 2 K sein. Temperieren Sie deshalb Standard- und Messlösungen entsprechend. Bei höherer Temperaturdifferenz erscheint in der Messwertanzeige die Warnung *[TpErr]* im Display.

1. ISE-Einstabmesskette an das Messgerät anschließen. Das pH/U/ISE-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Gegebenenfalls mit **<M>** die Anzeige ISE (Einheit mg/l) wählen.
3. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Messlösung temperieren, oder aktuelle Temperatur messen.
4. Messgerät mit Messkette kalibrieren bzw. überprüfen.



So lange keine gültige Kalibrierung vorliegt, z. B. im Auslieferungszustand, erscheint "Error" in der Messwertansicht.

5. Messkette in die Messlösung eintauchen.

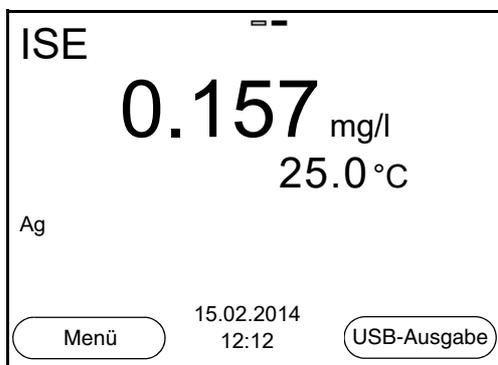

Stabilitätskontrolle (AutoRead)

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts (siehe Abschnitt 9.2.3 AUTOMATISCHE STABILI-

TÄTSKONTROLLE, Seite 62).

Kriterien Die AutoRead-Kriterien beeinflussen die Reproduzierbarkeit der Messwerte. Folgende Kriterien sind einstellbar:

- *hoch*: höchste Reproduzierbarkeit
- *mittel*: mittlere Reproduzierbarkeit
- *niedrig*: niedrigste Reproduzierbarkeit



Mit steigender Reproduzierbarkeit steigt auch die Einstellzeit, bis ein Messwert als stabil gewertet wird.

Messwert einfrieren (HOLD-Funktion)

Mit der HOLD-Funktion frieren Sie den aktuellen Messwert ein. Der angezeigte Messwert ändert sich nicht mehr, bis Sie die HOLD-Funktion wieder ausschalten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.
2. Mit **<AR>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.
Die Funktion HOLD ist ausgeschaltet.
Die Statusanzeige [HOLD] verschwindet.

7.1.2 Temperatur messen

Für reproduzierbare ionenselektive Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Temperatur zu messen:

- Messung der Temperatur durch einen externen Temperaturmessfühler.
- Manuelle Bestimmung und Eingabe der Temperatur.

Das Messgerät erkennt, ob ein geeigneter Sensor angeschlossen ist und schaltet automatisch die Temperaturmessung zu.

Welche Art der Temperaturmessung aktiv ist, erkennen Sie an der Anzeige der Temperatur:

| Temperaturmessfühler | Auflösung der Temp.-Anzeige | Temp.-Messung |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ja | 0,1 °C | Automatisch mit Temperaturmessfühler |
| - | 1 °C | Manuell |

Erfolgt eine Messung (oder Kalibrierung) ohne Temperaturmessfühler, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Die aktuelle Temperatur der Lösung ermitteln.

2. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Messlösung temperieren, oder aktuelle Temperatur messen.

7.2 Kalibrieren

7.2.1 Warum kalibrieren?

Ionenselektive Messketten altern und sind temperaturabhängig. Dabei verändert sich die Steilheit. Als Folge wird ein ungenauer Messwert angezeigt. Durch das Kalibrieren wird die Kalibrierkurve der Elektrode ermittelt und im Messgerät abgespeichert.

Kalibrieren Sie deshalb möglichst vor jeder Messung und in regelmäßigen Abständen.


7.2.2 Wann kalibrieren?

- Möglichst vor jeder Messung
- Nach Anschließen einer anderen ISE-Messkette
- Wenn das Sensorsymbol blinkt, z. B. nach Spannungsunterbrechung (leere Akkus)


7.2.3 Kalibrierung (ISE Cal)

ISE Cal ist die konventionelle **Zwei-** bis **Siebenpunktkalibrierung** mit 2 bis 7 frei wählbaren Standardlösungen. Die zu erwartende Konzentration bei der Messung bestimmt die Konzentration der Kalibrierstandards.


1. ISE-Einstabmesskette an das Messgerät anschließen. Das pH/U/ISE-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Standardlösungen bereithalten.
3. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:
 - Messlösung temperieren, oder aktuelle Temperatur messen.
4. Mit **<▲ >** **<▼ >** und **<M>** in der Messwertanzeige das Messfenster ISE auswählen.
5. Gegebenenfalls im Menü *ISE Einstellung/Einheit* die Einheit des Messergebnisses und der Kalibrierstandards ändern.
6. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten. Es erscheint das Kalibrierdisplay.

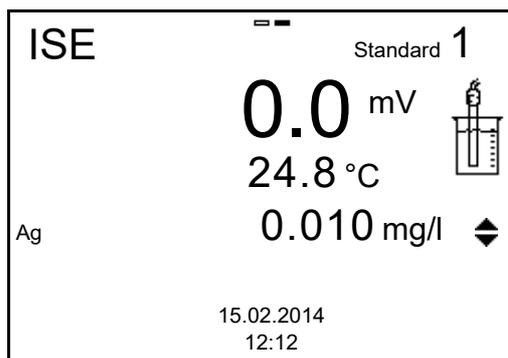

7. Messkette gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
8. Messkette in Standardlösung 1 tauchen.
9. Bei Kalibrierung ohne Temperaturmessfühler:
 - Die Temperatur der Standardlösung mit einem Thermometer messen.
 - Mit **<F2>/[↑↓]** die Einstellung der Temperatur auswählen.
 - Mit **<▲ > <▼ >** die Temperatur einstellen.
 - Mit **<F2>/[↑↓]** die Einstellung der Konzentration auswählen.
10. Mit **<▲ > <▼ >** die Konzentration der Standardlösung einstellen und **<ENTER>** drücken.
 Der Standard wird gemessen.
 Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (AutoRead).

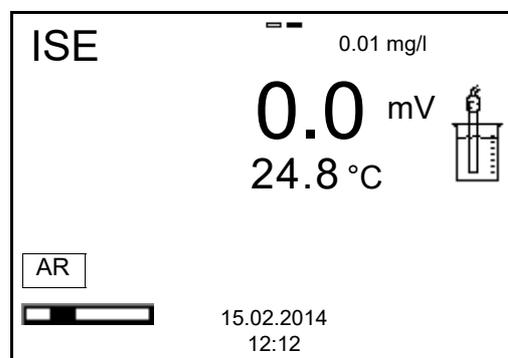


11. Ende der AutoRead-Messung abwarten oder mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.
 Das Kalibrierdisplay für die nächste Standardlösung erscheint.

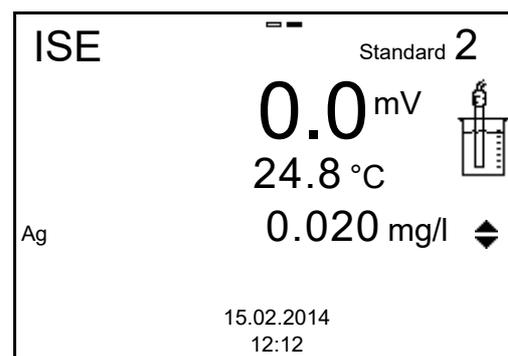


**Fortsetzen mit Zwei-
punktkalibrierung**

12. Messkette gründlich mit destilliertem Wasser spülen.
13. Messkette in Standardlösung 2 tauchen.
14. Bei Kalibrierung ohne Temperaturmessfühler:
 - Die Temperatur der Standardlösung mit einem Thermometer messen.
 - Mit **<F2>/[↑↓]** die Einstellung der Temperatur auswählen.
 - Mit **<▲ > <▼ >** die Temperatur einstellen.
 - Mit **<F2>/[↑↓]** die Einstellung der Konzentration auswählen.
15. Mit **<▲ > <▼ >** die Konzentration der Standardlösung einstellen und **<ENTER>** drücken.
Der Standard wird gemessen.
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (AutoRead).

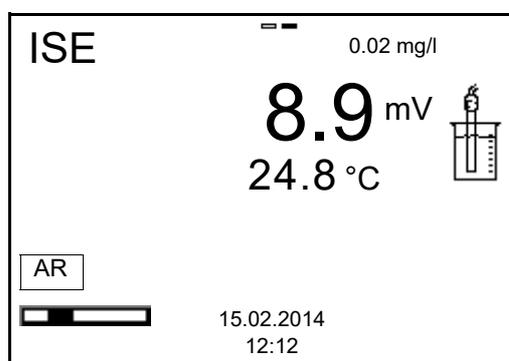

16. Ende der AutoRead-Messung abwarten oder mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.
Das Kalibrierdisplay für die nächste Standardlösung erscheint.

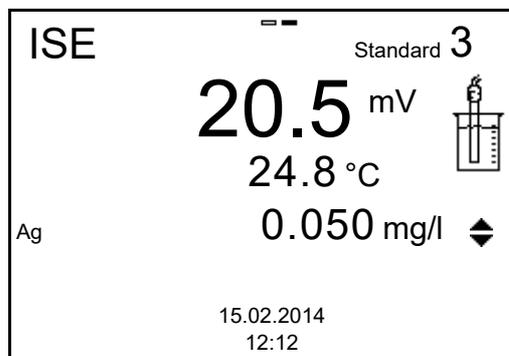

17. Mit **<ENTER>** weiter zur 3-Punkt-Kalibrierung.
oder
Mit **<M>** die Kalibrierung als Zweipunktkalibrierung beenden.
Die neuen Kalibrierwerte werden angezeigt.

**Fortsetzen mit Drei-
bis Siebenpunkt-
kalibrierung**

Wiederholen Sie die Schritte 12 bis 17 analog mit der dritten und gegebenenfalls weiteren Standardlösungen. Nach Beendigung des letzten Kalibrier-schritts werden die neuen Kalibrierwerte angezeigt.



Aus den Kalibrierdaten wird abschnittsweise die Kalibrierkurve nach der von Nikolski modifizierten Nernst-Gleichung ermittelt.

7.2.4 Kalibrierstandards

Verwenden Sie zwei bis sieben unterschiedliche Standardlösungen. Die Standardlösungen müssen entweder in aufsteigender oder in absteigender Reihenfolge ausgewählt werden.



Die Einheit der Standardlösung und des Messergebnisses wählen Sie im Menü *ISE Einstellung/Einheit*.

| Standardlösung (Std 1 - 7) | Werte |
|----------------------------|--|
| Einheit [mg/l] | 0,010 ... 500000 |
| Einheit [mol/l] | 0,100 ... 5000 µmol/l 10,00 ... 5000 mmol/l |
| Einheit [mg/kg] | 0,010 ... 500000 |
| Einheit [ppm] | 0,010 ... 500000 |
| Einheit [%] | 0,001 ... 50000 |



Die Messgenauigkeit ist u.a. abhängig von den ausgewählten Standardlösungen. Die gewählten Standardlösungen sollten daher den erwarteten Wertebereich der folgenden Konzentrationsmessung abdecken.

Liegt die gemessene Messkettenspannung außerhalb des kalibrierten Bereichs wird die Warnung *[ISEErr]* angezeigt.

7.2.5 Kalibrierdaten

Kalibrierdaten anzeigen

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt **<ENTER>** / *Kalibrierung / Kalibrierprotokoll*. Zum schnellen Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<CAL__>** drücken.

Die angezeigten Kalibrierdaten können Sie anschließend mit **<F2>** / *[USB-Ausgabe]* auf die Schnittstelle, z. B. zu einem PC, übertragen.

Kalibrierspeicher anzeigen

Die Kalibrierprotokolle der letzten Kalibrierungen finden Sie im Menü **<ENTER>** / *Kalibrierung / Kalibrierspeicher*.

| Menüpunkt | Einstellung/ Funktion | Erläuterung |
|--|--------------------------|--|
| Kalibrierung / Kalibrierspeicher / Anzeigen | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll an. Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <▲><▼> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle. ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe] geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F1>/[Zurück] oder <ENTER> verlassen Sie die Anzeige. ● Mit <M> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht. |
| Kalibrierung / Kalibrierspeicher / USB-Ausgabe | - | Gibt die Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. |

Kalibrierbewertung Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch die Kalibrierung.

| Display | Kalibrierprotokoll | Betrag der Steilheit [mV] |
|---|--------------------|--|
|  | +++ | 50,0 ... 70,0 bzw. 25,0 ... 35,0 |
| Error | Error | < 50 oder > 70 bzw. < 25 oder > 35 |
| Fehlerbehebung (siehe Abschnitt 13 WAS TUN, WENN..., Seite 77) | | |

Kalibrierprotokoll (Beispiel)

```
pH/Cond 3320
Ser. Nr. 12345678

KALIBRIERUNG ISE
18.01.2013 08:09:10

Standard 1          0.010 mg/l
Standard 2          0.020 mg/l
Spannung 1          38.5 mV
Spannung 2          58.0 mV
Temperatur 1        24.0 øC
Temperatur 2        24.0 øC
Ionenart            Ag
Steigung            64.7 mV
Sensor              +++
```

8 Leitfähigkeit

8.1 Messen

8.1.1 Leitfähigkeit messen

HINWEIS


**Bei Anschluss von geerdetem PC kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.**

1. Die Leitfähigkeitsmesszelle an das Messgerät anschließen. Das Leitfähigkeitsmessfenster wird im Display angezeigt.
2. Gegebenenfalls mit **<M>** die Messgröße wählen.
3. Die Einstellungen *Messzelle* und Zellenkonstante für die angeschlossene Leitfähigkeitsmesszelle überprüfen. Einstellungen gegebenenfalls korrigieren.



Die Auswahl der Messzelle und das Einstellen der Zellenkonstante erfolgt im Menü der Messeinstellungen für Leitfähigkeit (siehe Abschnitt 9.1.6 EINSTELLUNGEN FÜR LEITFÄHIGKEITSMESSZELLEN, Seite 57). Die einzustellende Zellenkonstante muss entweder der Bedienungsanleitung der Messzelle entnommen werden oder ist auf der Messzelle aufgeprägt.

4. Die Leitfähigkeitsmesszelle in die Messlösung eintauchen.

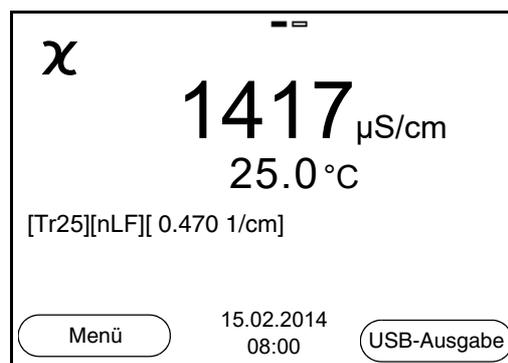

5. Gegebenenfalls mit **<M>** die Messgröße wählen:
 - Leitfähigkeit [$\mu\text{S}/\text{cm}$] / [mS/cm]
 - Spezifischer Widerstand [$\Omega \cdot \text{cm}$] / [$\text{k}\Omega \cdot \text{cm}$] / [$\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$]
 - Salinität Sal []
 - Filtrattrockenrückstand TDS [mg/l] / [g/l]



Der Faktor für die Berechnung des Filtrattrockenrückstands ist werkseitig auf 1,00 eingestellt. Sie können diesen Faktor für Ihre Zwecke im Bereich von 0,40 bis 1,00 anpassen. Die Einstellung des Faktors erfolgt im Menü *Messung* für die Messgröße TDS.

Stabilitätskontrolle (AutoRead)

Die Funktion *Stabilitätskontrolle (AutoRead)* prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts (siehe Abschnitt 9.2.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 62).

Kriterien für einen stabilen Messwert

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwachten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| Leitfähigkeit χ | 10 Sekunden | Δ : besser 1,0 % vom Messwert |
| Temperatur | 15 Sekunden | Δ : besser 0,5 °C |

Die Mindestdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

Messwert einfrieren (HOLD-Funktion)

Mit der HOLD-Funktion frieren Sie den aktuellen Messwert ein. Der angezeigte Messwert ändert sich nicht mehr, bis Sie die HOLD-Funktion wieder ausschalten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.
2. Mit **<AR>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.
Die Funktion HOLD ist ausgeschaltet.
Die Statusanzeige [HOLD] verschwindet.

8.1.2 Temperatur messen

Für reproduzierbare Leitfähigkeits-Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

Die Messung der Temperatur erfolgt automatisch durch den integrierten Temperaturmessfühler (NTC30 oder Pt1000) im Sensor.



Der Leitfähigkeitssensor KLE 325 besitzt einen integrierten Temperaturmessfühler.

8.2 Kalibrieren

8.2.1 Warum kalibrieren?

Durch Alterung verändert sich die Zellenkonstante geringfügig, z. B. durch Ablagerungen. Als Folge wird ein ungenauer Messwert angezeigt. Die ursprünglichen Eigenschaften der Zelle können oft durch Reinigen wiederhergestellt werden. Durch das Kalibrieren wird der aktuelle Wert für die Zellenkonstante ermittelt und im Messgerät abgespeichert.

Kalibrieren Sie deshalb in regelmäßigen Abständen (wir empfehlen: alle 6 Monate).

8.2.2 Wann kalibrieren?

- Nach Anschließen eines Sensors
- Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung.
- Wenn das Reinigungsintervall abgelaufen ist

8.2.3 Zellenkonstante bestimmen (Kalibrieren im Kontrollstandard)

Sie können die tatsächliche Zellenkonstante der Leitfähigkeitsmesszelle durch eine Kalibrierung im Kontrollstandard in den folgenden Bereichen bestimmen:


- 0,450 ... 0,500 cm^{-1}
(z.B. TetraCon 325 mit einer nominalen Zellenkonstante 0,475 cm^{-1})
- 0,800 ... 0,880 cm^{-1}
(z.B. KLE 325 mit einer nominalen Zellenkonstante 0,840 cm^{-1})

Die Bestimmung der Zellenkonstante erfolgt im Kontrollstandard 0,01 mol/l KCl. Zellenkonstanten außerhalb der oben genannten Bereiche können Sie nicht kalibrieren.

Die kalibrierte Zellenkonstante des Messgeräts ist im Lieferzustand auf 0,475 cm^{-1} (Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon 325) eingestellt.

Für dieses Kalibrierverfahren muss im Menü *Messung* die Einstellung *Messzelle* auf *cal* gesetzt sein. Gehen Sie wie folgt vor, um die Zellenkonstante zu bestimmen:

1. Die Leitfähigkeitsmesszelle an das Messgerät anschließen.
2. Mit **<M>** in der Messwertansicht die Messgröße Leitfähigkeit auswählen.
3. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.
Die zuletzt kalibrierte Zellenkonstante wird angezeigt.

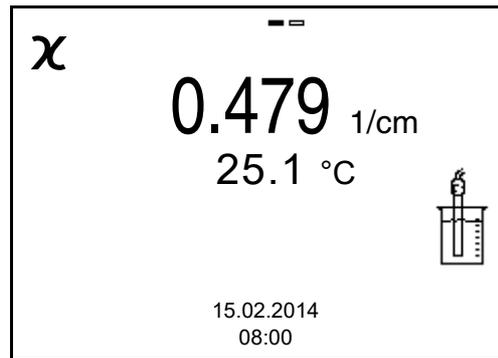

4. Die Leitfähigkeitsmesszelle in die Kontrollstandardlösung 0,01 mol/l KCl tauchen.
5. Mit **<ENTER>** die Messung starten.
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.
6. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt und auf die Schnittstelle ausgegeben.
7. Mit **<F1>**/[Weiter] oder **<ENTER>** zur Messwertansicht wechseln.

8.2.4 Kalibrierdaten



Das Kalibrierprotokoll wird nach dem Kalibrieren automatisch auf die Schnittstelle übertragen.

Kalibrierdaten anzeigen

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt **<ENTER>** / *Kalibrierung* / *Kalibrierprotokoll*. Zum schnellen Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<CAL__>** drücken.

Die angezeigten Kalibrierdaten können Sie anschließend mit **<F2>**/[USB-Ausgabe] auf die Schnittstelle, z. B. zu einem PC, übertragen.

Kalibrierspeicher anzeigen

Die Kalibrierprotokolle der letzten Kalibrierungen finden Sie im Menü **<ENTER>** / *Kalibrierung* / *Kalibrierspeicher* und im Menü **<ENTER>** / *Speicher & Konfig.* / *Speicher* / *Kalibrierspeicher*.

| Menüpunkt | Einstellung/ Funktion | Erläuterung |
|--|--------------------------|---|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / Anzeigen</i> oder <i>Speicher / Kalibrierspeicher / Anzeigen</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll an. Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <▲><▼> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle. ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe] geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F1>/[Zurück] oder <ENTER> verlassen Sie die Anzeige. ● Mit <M> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / USB-Ausgabe</i> oder <i>Speicher / Kalibrierspeicher / USB-Ausgabe</i> | - | Gibt die Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. |

Kalibrierbewertung

Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch den aktuellen Zustand der Kalibrierung. Die Bewertung erscheint im Display und im Kalibrierprotokoll.

| Display | Kalibrierprotokoll | Zellenkonstante [cm ⁻¹] |
|---|--------------------|--|
|  | +++ | innerhalb der Bereiche 0,450 ... 0,500 cm ⁻¹ oder 0,800 ... 0,880 cm ⁻¹ |
| <i>Error</i> Fehlerbehebung (siehe Abschnitt 13 WAS TUN, WENN..., Seite 77) | <i>Error</i> | außerhalb der Bereiche 0,450 ... 0,500 cm ⁻¹ oder 0,800 ... 0,880 cm ⁻¹ |

**Kalibrierprotokoll
(Beispiel)**

pH/Cond 3320
Ser. Nr. 11292113

KALIBRIERUNG Cond
15.02.2014 16:13:33

| | |
|-----------------|--------------------|
| Zellenkonstante | 0.479 1/cm 25.0 °C |
| Sensor | +++ |

9 Einstellungen

9.1 Messeinstellungen

9.1.1 Einstellungen für pH-Messungen

Die Einstellungen für pH-Messungen finden Sie im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen der pH/Redox-Messung. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

In der folgenden Tabelle sind nur die Einstellungen aufgelistet, die die pH-Messung betreffen.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|---|---|---|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierprotokoll</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / Anzeigen</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll an. Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <▲><▼> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle. ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe] geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F2__>/[USB-Ausgabe] geben Sie alle Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F1>/[Zurück] oder <ENTER> verlassen Sie die Anzeige. ● Mit <M> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / USB-Ausgabe</i> | - | Gibt die Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. |
| <i>Kalibrierung / Puffer</i> | TEC <i>NIST/DIN</i> <i>ConCal</i> ... | Zu verwendende Puffersätze für die pH-Kalibrierung (siehe Abschnitt 5.2 KALIBRIEREN, Seite 24). |
| <i>Kalibrierung / Einpunktkalibrierung</i> | <i>ja</i> nein | Schnellkalibrierung mit 1 Puffer |

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|--|-----------------------------|--|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierintervall</i> | 1 ... 7 ... 999 d | <i>Kalibrierintervall</i> für die pH-Messkette (in Tagen). Das Messgerät erinnert Sie durch das blinkende Sensorsymbol im Messfenster an regelmäßiges Kalibrieren. |
| <i>Kalibrierung / Einheit für Steigung</i> | mV/pH % | Einheit für die Steigung. Die Anzeige in % ist auf die Nernst-Steilheit -59,2 mV/pH bezogen (100 x ermittelte Steilheit/Nernst-Steilheit). |
| <i>Alternative Temperatur</i> | ein aus | Übernimmt den Temperaturmesswert vom 2. Sensor. |
| <i>Man. Temperatur</i> | -25 ... +25 ... +130 °C | Eingabe der manuell ermittelten Temperatur. Nur für Messungen ohne Temperaturmessfühler. |
| <i>Auflösung pH</i> | 0.001 0.01 0.1 | Auflösung der pH-Anzeige |
| <i>Rücksetzen</i> | - | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 9.3.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 63). |

9.1.2 Puffersätze für die Kalibrierung

Für eine automatische Kalibrierung können Sie die in der Tabelle angegebenen Puffersätze verwenden. Die pH-Werte gelten für die angegebenen Temperaturwerte. Die Temperaturabhängigkeit der pH-Werte wird beim Kalibrieren berücksichtigt.

| Nr. | Puffersatz * | pH-Werte | bei |
|-----|--|--|----------|
| 1 | ConCal | beliebig | beliebig |
| 2 | <i>NIST/DIN</i> DIN-Puffer nach DIN 19266 und NIST Traceable Buffers | 1,679 4,006 6,865 9,180 12,454 | 25 °C |
| 3 | <i>TEC</i> WTW Technische Puffer | 2,000 4,010 7,000 10,011 | 25 °C |

| Nr. | Puffersatz * | pH-Werte | bei |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 4 | <i>Merck 1*</i> | 4,000 7,000 9,000 | 20 °C |
| 5 | <i>Merck 2 *</i> | 1,000 6,000 8,000 13,000 | 20 °C |
| 6 | <i>Merck 3 *</i> | 4,660 6,880 9,220 | 20 °C |
| 7 | <i>Merck 4 *</i> | 2,000 4,000 7,000 10,000 | 20 °C |
| 8 | <i>Merck 5 *</i> | 4,010 7,000 10,000 | 25 °C |
| 9 | <i>DIN 19267</i> | 1,090 4,650 6,790 9,230 | 25 °C |
| 10 | <i>Mettler Toledo USA *</i> | 1,679 4,003 7,002 10,013 | 25 °C |
| 11 | <i>Mettler Toledo EU *</i> | 1,995 4,005 7,002 9,208 | 25 °C |
| 12 | <i>Fisher *</i> | 2,007 4,002 7,004 10,002 | 25 °C |
| 13 | <i>Fluka BS *</i> | 4,006 6,984 8,957 | 25 °C |
| 14 | <i>Radiometer *</i> | 1,678 4,005 7,000 9,180 | 25 °C |
| 15 | <i>Baker *</i> | 4,006 6,991 10,008 | 25 °C |

| Nr. | Puffersatz * | pH-Werte | bei |
|-----|---------------------------|---|-------|
| 16 | <i>Metrohm</i> * | 3,996 7,003 8,999 | 25 °C |
| 17 | <i>Beckman</i> * | 4,005 7,005 10,013 | 25 °C |
| 18 | <i>Hamilton Duracal</i> * | 4,005 7,002 10,013 | 25 °C |
| 19 | <i>Precisa</i> * | 3,996 7,003 8,999 | 25 °C |
| 20 | <i>Reagecon TEC</i> * | 2,000 4,010 7,000 10,000 | 25 °C |
| 21 | <i>Reagecon 20</i> * | 2,000 4,000 7,000 10,000 13,000 | 20 °C |
| 22 | <i>Reagecon 25</i> * | 2,000 4,000 7,000 10,000 13,000 | 25 °C |
| 23 | <i>Chemsolute</i> * | 2,000 4,000 7,000 10,000 | 20 °C |
| 24 | <i>USABlueBook</i> * | 4,000 7,000 10,000 | 25 °C |
| 25 | <i>YSI</i> * | 4,000 7,000 10,000 | 25 °C |

* Marken- oder Warennamen sind gesetzlich geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber



Die Auswahl der Puffer erfolgt im Menü pH / **<ENTER>** / *Kalibrierung / Puffer* (siehe 9.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, SEITE 50).

9.1.3 Kalibrierintervall

Die Kalibrierbewertung wird im Display als Sensorsymbol dargestellt.

Nach Ablauf des eingestellten Kalibrierintervalls blinkt das Sensorsymbol. Messungen sind weiterhin möglich.



Um die hohe Messgenauigkeit des Messsystems sicherzustellen, nach Ablauf des Kalibrierintervalls kalibrieren.

Kalibrierintervall einstellen

Das Kalibrierintervall ist werkseitig auf 7 Tage eingestellt. Sie können das Intervall verändern (1 ... 999 Tage):

1. Mit **<ENTER>** das Menü für Messeinstellungen öffnen.
2. Im Menü *Kalibrierung / Kalibrierintervall* mit **<▲><▼>** das Kalibrierintervall einstellen.
3. Mit **<ENTER>** die Einstellung bestätigen.
4. Mit **<M>** das Menü verlassen.

9.1.4 Einstellungen für Redoxmessungen

Die Einstellungen für Redoxmessungen finden Sie im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen der pH/Redox-Messung. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

In der folgenden Tabelle sind nur die Einstellungen aufgelistet, die Einfluss auf die Redoxmessung nehmen.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Man. Temperatur</i> | -25 ... +25 ...+130 °C | Eingabe der manuell ermittelten Temperatur. Nur für Messungen ohne Temperaturmessfühler. |
| <i>Auflösung mV</i> | 0.1 1 | Auflösung der mV-Anzeige |
| <i>Rücksetzen</i> | - | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 9.3.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 63). |

9.1.5 Einstellungen für ISE-Messungen

Die Einstellungen für ISE-Messungen finden Sie im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen der ISE-Messung. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

In der folgenden Tabelle sind nur die Einstellungen aufgelistet, die Einfluss auf die ISE-Messung nehmen:

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|---|------------------------------------|---|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierprotokoll</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / Anzeigen</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll an. Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <▲><▼> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle. ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe] geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F2__>/[USB-Ausgabe] geben Sie alle Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F1>/[Zurück] oder <ENTER> verlassen Sie die Anzeige. ● Mit <M> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / USB-Ausgabe</i> | - | Gibt die Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. |
| <i>Alternative Temperatur</i> | <i>ein aus</i> | Übernimmt den Temperaturmesswert vom 2. Sensor. |
| <i>Man. Temperatur</i> | <i>-25 ... +25 ...+130 °C</i> | Eingabe der manuell ermittelten Temperatur. Nur für Messungen ohne Temperaturmessfühler. |
| <i>ISE Einstellung/ AutoRead Kriterium</i> | <i>niedrig mittel hoch</i> | Auswahl der AutoRead-Kriterien (siehe Abschnitt 7.1.1 IONENKONZENTRATION MESSEN, Seite 37). |

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|--|--|---|
| <i>ISE Einstellung/ Ionenart</i> | Ag, Br, Ca, Cd, Cl, CN, Cu, F, I, K, Na, NO ₃ , Pb, S, NH ₃ , NH ₄ [*] , CO ₂ , ION * Messen mit der Elektrode NH 500: Die Einstellung NH ₄ ist für die gassensitive Elektrode NH 500 nicht geeignet. Folgende Einstellungen wählen: <i>Ionenart "ION", Ladungszahl "-1"</i> . | Auswahl der zu messen- den Ionenart Das Messen eines nicht in der Liste aufgeführten Ions ist mit der Einstellung ION möglich. |
| <i>ISE Einstellung/ Einheit</i> | mg/l µmol/l mg/kg ppm % | Auswahl, mit welcher Ein- heit das Messergebnis und die Kalibrierstandards angezeigt werden sollen. |
| <i>ISE Einstellung/ Ionenart/ION</i> | <i>Ladungszahl Molmasse</i> | Wertigkeit (<i>Ladungszahl</i>) und Molgewicht (<i>Mol- masse</i>) für das Ion einstel- len. |
| <i>ISE Einstellung/ Dichte</i> | 0.001 ... 9.999 g/ml bzw. kg/l | Einstellbare Dichte der Messlösung (nur bei <i>Ein- heit</i> : mg/kg, ppm, %) |

9.1.6 Einstellungen für Leitfähigkeitsmesszellen

Die Einstellungen finden Sie im Menü *Messung* für die Messgröße Leitfähigkeit. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|---|--------------------------------|---|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierprotokoll</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / Anzeigen</i> | - | Zeigt das Kalibrierprotokoll an. Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <▲><▼> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle. ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe] geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F2__>/[USB-Ausgabe] geben Sie alle Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F1>/[Zurück] oder <ENTER> verlassen Sie die Anzeige. ● Mit <M> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierspeicher / USB-Ausgabe</i> | - | Gibt die Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus. |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierintervall</i> | 1 ... 150 ... 999 d | <i>Kalibrierintervall</i> für die Messzelle (in Tagen). Das Messgerät erinnert Sie durch das blinkende Sensorsymbol im Messfenster an regelmäßiges Kalibrieren. |

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|--|-------------------|--|
| Messung / Temp. Komp. (TC) / Referenztemp. | 20 °C 25 °C | Referenztemperatur Diese Einstellung steht nur für die Messgrößen α und ρ zur Verfügung. |
| Messung / TDS Faktor | 0,40 ... 1,00 | Faktor für den TDS-Messwert |
| Rücksetzen | - | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 9.3.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 63). |

9.1.7 Kalibrierintervall

Die Kalibrierbewertung wird im Display als Sensorsymbol dargestellt.

Nach Ablauf des eingestellten Kalibrierintervalls blinkt das Sensorsymbol. Messungen sind weiterhin möglich.



Um die hohe Messgenauigkeit des Messsystems sicherzustellen, nach Ablauf des Kalibrierintervalls kalibrieren.

Kalibrierintervall einstellen

Das Kalibrierintervall ist werkseitig auf 150 Tage eingestellt. Sie können das Intervall verändern (1 ... 999 Tage):

1. Mit **<ENTER>** das Menü für Messeinstellungen öffnen.
2. Im Menü *Kalibrierung / Kalibrierintervall* mit **<▲><▼>** das Kalibrierintervall einstellen.
3. Mit **<ENTER>** die Einstellung bestätigen.
4. Mit **<M>** das Menü verlassen.

9.1.8 Temperaturkompensation

Basis für die Berechnung der Temperaturkompensation ist die voreingestellte Referenztemperatur 20 °C oder 25 °C. Sie wird im Display mit Tr20 oder Tr25 angezeigt.

Sie können unter folgenden Methoden der Temperaturkompensation wählen:

- **Nicht lineare Temperaturkompensation (nLF)** nach EN 27 888
- **Lineare Temperaturkompensation (Lin)** mit einstellbarem Koeffizienten von 0,000 ... 10,000 %/K
- **Keine Temperaturkompensation (off)**



Das Einstellen von Referenztemperatur und Temperaturkompensation erfolgt im Menü *Messung* für die Messgröße Leitfähigkeit (siehe Abschnitt 9.1.6 EINSTELLUNGEN FÜR LEITFÄHIGKEITSMESSZELLEN, Seite 57).

Anwendungstipps Stellen Sie entsprechend Ihrer Messlösung die Temperaturkompensation ein:

| Messlösung | Temperaturkompensation | Display-anzeige |
|---|--|-----------------|
| Natürliche Wässer (Grund-, Oberflächen-, Trinkwasser) | <i>nLF</i> nach EN 27 888 | <i>nLF</i> |
| Reinstwasser | <i>nLF</i> nach EN 27 888 | <i>nLF</i> |
| Sonstige wässrige Lösungen | <i>Lin</i> Temperaturkoeffizienten 0,000 ... 10,000 %/K einstellen | <i>Lin</i> |
| Salinität (Meerwasser) | Automatisch <i>nLF</i> nach IOT (International Oceanographic Tables) | <i>Sal, nLF</i> |

9.1.9 TDS-Faktor einstellen

Der Faktor für die Berechnung des Filtrattrockenrückstands ist im Auslieferungszustand auf 1,00 eingestellt.

Sie können diesen Faktor für Ihre Zwecke im Bereich von 0,40 bis 1,00 anpassen.

Die Einstellung des Faktors erfolgt im Menü für die Messgröße TDS (*Messung / TDS Faktor*).

9.2 Sensorunabhängige Einstellungen

9.2.1 System

Zum Öffnen des Menüs *Speicher & Konfig.* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER__>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|---|---|---|
| <i>System / Allgemein / Sprache</i> | <i>Deutsch</i> English (weitere) | Menüsprache auswählen |
| <i>System / Allgemein / Signalton</i> | ein aus | Signalton bei Tastendruck ein-/ausschalten |
| <i>System / Allgemein / Beleuchtung</i> | Auto ein aus | Displaybeleuchtung ein-/ausschalten |
| <i>System / Allgemein / Kontrast</i> | 0 ... 50 ... 100 % | Displaykontrast verändern |
| <i>System / Allgemein / Abschaltzeit</i> | 10 min ... 1h ... 24 h | Abschaltzeit einstellen |
| <i>System / Allgemein / Temperatureinheit</i> | °C °F | Temperatureinheit Grad Celsius oder Grad Fahrenheit. Alle Temperaturangaben werden mit der gewählten Einheit angezeigt. |
| <i>System / Allgemein / Stabilitätskontrolle</i> | ein aus | Automatische Stabilitätskontrolle bei Messung ein-/ausschalten |
| <i>System / Schnittstelle / Baudrate</i> | 1200, 2400, 4800 , 9600, 19200 | Baudrate der Datenschnittstelle |
| <i>System / Schnittstelle / Ausgabeformat</i> | ASCII CSV | Ausgabeformat für die Datenübertragung (siehe Abschnitt 11 DATEN ÜBERTRAGEN (USB-SCHNITTSTELLE), Seite 72) |
| <i>System / Schnittstelle / Dezimaltrennzeichen</i> | Punkt (xx.x) Komma (xx,x) | Dezimaltrennzeichen |
| <i>System / Schnittstelle / Kopfzeile ausgeben</i> | | Ausgabe einer Kopfzeile für Ausgabeformat: CSV |

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|-------------------------------------|--|---|
| <i>System / Uhr</i> | <i>Datumsformat</i> <i>Datum</i> <i>Zeit</i> | Uhrzeit- und Datumseinstellungen (siehe Abschnitt 4.4.6 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 19) |
| <i>System / Service Information</i> | | Hardware- und Softwareversion des Geräts werden angezeigt. |
| <i>System / Rücksetzen</i> | - | Setzt die Systemeinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 9.3.2 SYSTEMEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 64). |

9.2.2 Speicher

Dieses Menü enthält alle Funktionen zum Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von gespeicherten Messwerten und Kalibrierprotokollen (siehe Abschnitt 10 SPEICHERN, Seite 66).

9.2.3 Automatische Stabilitätskontrolle

Die Funktion automatische *Stabilitätskontrolle* prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts.

Sie können die Funktion automatische *Stabilitätskontrolle* aktivieren oder ausschalten (siehe Abschnitt 9.2.1 SYSTEM, Seite 61).

Die Messgröße im Display blinkt,

- sobald der Messwert den Stabilitätsbereich verlässt
- wenn Sie zwischen den Messgrößen mit **<M>** umschalten
- wenn die automatische *Stabilitätskontrolle* ausgeschaltet ist.

Stabilitätskontrolle manuell starten

Unabhängig von der Einstellung für automatische *Stabilitätskontrolle* (siehe Abschnitt 9.2.1 SYSTEM, Seite 61) im Menü *System* können Sie die Funktion *Stabilitätskontrolle* jederzeit manuell starten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.



Bei aktiver HOLD-Funktion können Sie z. B. eine manuelle Messung mit Stabilitätskontrolle starten.

2. Mit **<ENTER>** die Funktion *Stabilitätskontrolle* manuell aktivieren. Während der Messwert als nicht stabil bewertet wird, erscheint die Statusanzeige [AR]. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt. Sobald ein stabiler Messwert erkannt wird, erscheint die Statusanzeige [HOLD][AR]. Der Fortschrittsbalken verschwindet und die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr. Die aktuellen Messdaten werden an die Schnittstelle ausgegeben. Messdaten, die das Kriterium für die Stabilitätskontrolle erfüllen, erhalten den Zusatz AR.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* mit **<ENTER>** vorzeitig manuell beenden. Bei vorzeitigem Beenden der Funktion *Stabilitätskontrolle* werden die aktuellen Messdaten ohne den Zusatz AR an die Schnittstelle ausgegeben.

3. Mit **<ENTER>** eine weitere Messung mit *Stabilitätskontrolle* starten.
oder
Mit **<AR>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.
Das Display wechselt in die Messwertansicht.
Die Statusanzeige [AR][HOLD] verschwindet.

9.3 Rücksetzen (Reset)

Sie können alle Sensoreinstellungen und alle sensorunabhängigen Einstellungen getrennt voneinander rücksetzen (initialisieren).

9.3.1 Messeinstellungen rücksetzen



Die Kalibrierdaten werden beim Rücksetzen der Messparameter auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Nach dem Rücksetzen kalibrieren!

Folgende Einstellungen für die pH-Messung werden mit der Funktion *Rücksetzen* auf den Auslieferungszustand rückgesetzt:

pH

| Einstellung | Auslieferungszustand |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Puffer</i> | TEC |
| <i>Kalibrierintervall</i> | 7 d |
| <i>Einheit für Steigung</i> | mV/pH |
| <i>Messgröße</i> | pH |
| Auflösung pH | 0.001 |
| Auflösung mV | 0.1 |
| Asymmetrie | 0 mV |

| Einstellung | Auslieferungszustand |
|----------------------|----------------------|
| Steigung | -59,2 mV |
| Man. Temperatur | 25 °C |
| Einpunktkalibrierung | nein |

Das Rücksetzen der Sensoreinstellungen erfolgt unter dem Menüpunkt *Rücksetzen* im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen. Zum Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<ENTER>** (oder **<F1>/[Menü]**) drücken.

Cond Folgende Einstellungen für die Leitfähigkeitsmessung werden mit der Funktion *Rücksetzen* auf den Auslieferungszustand rückgesetzt:

| Einstellung | Auslieferungszustand |
|---|---|
| Kal.-Intervall | 150 d |
| Messgröße | χ |
| Zellenkonstante (C) (kalibriert) | 0,475 cm ⁻¹ oder 0,840 cm ⁻¹ (nominale Zellenkonstante der zuletzt kalibrierten Leitfähigkeits- messzelle) |
| Zellenkonstante (C) (eingestellt) | 0.470 1/cm |
| Temperaturkompensation | nLF |
| Referenztemperatur | 25 °C |
| Temperaturkoeffizient (TC) der linearen Temperaturkompensation | 2,000 %/K |
| TDS-Faktor | 1,00 |

Das Rücksetzen der Sensoreinstellungen erfolgt unter dem Menüpunkt *Rücksetzen* im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen. Zum Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<ENTER>** (oder **<F1>/[Menü]**) drücken.

9.3.2 Systemeinstellungen rücksetzen

Die folgenden Systemeinstellungen lassen sich auf den Auslieferungszustand rücksetzen:

| Einstellung | Auslieferungszustand |
|---------------------|----------------------|
| Sprache | English |
| Signalton | ein |
| Baudrate | 4800 baud |
| Ausgabeformat | ASCII |
| Dezimaltrennzeichen | Punkt (xx.x) |

| Einstellung | Auslieferungszustand |
|----------------------|-----------------------------|
| <i>Kontrast</i> | 50 % |
| <i>Beleuchtung</i> | Auto |
| <i>Abschaltzeit</i> | 1 h |
| Stabilitätskontrolle | ein |
| Temperatureinheit | °C |

Das Rücksetzen der Systemeinstellungen erfolgt im Menü *Speicher & Konfig.* / *System* / *Rücksetzen*. Zum Öffnen des Menüs *Speicher & Konfig.* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER__ >** (oder **<F1__>/[Menü]**) drücken.

10 Speichern

Sie können Messwerte (Datensätze) in den Datenspeicher übertragen:

- Manuell speichern (siehe Abschnitt 10.1 MANUELL SPEICHERN, Seite 66)
- Automatisch intervallweise speichern (siehe Abschnitt 10.2 AUTOMATISCH INTERVALLWEISE SPEICHERN, Seite 67)



Bei jedem Speichervorgang werden die aktuellen Datensätze der im Display angezeigten Sensoren gleichzeitig auf die Schnittstelle übertragen.

10.1 Manuell speichern

So können Sie einen Messdatensatz in den Datenspeicher übertragen. Bei jedem Speichervorgang werden die aktuellen Datensätze der im Display angezeigten Sensoren gleichzeitig auf die Schnittstelle übertragen.

1. Die Taste **<STO>** kurz drücken.
Das Menü für das manuelle Speichern erscheint.

Manueller Speicher 4 von 200

15.02.2014 11:24:16
pH 7.000 24.8 °C AR +++

ID-Nummer: 1


Weiter

Zurück 15.02.2014
14:15

2. Gegebenenfalls mit **<▲>****<▼>** und **<ENTER>** die Ident-Nummer (ID) ändern und bestätigen (1 ... 10000).
Der Datensatz wird gespeichert. Das Gerät wechselt in die Messwertansicht.

Wenn der Speicher voll ist

Das folgende Fenster erscheint, wenn alle 200 Speicherplätze belegt sind:

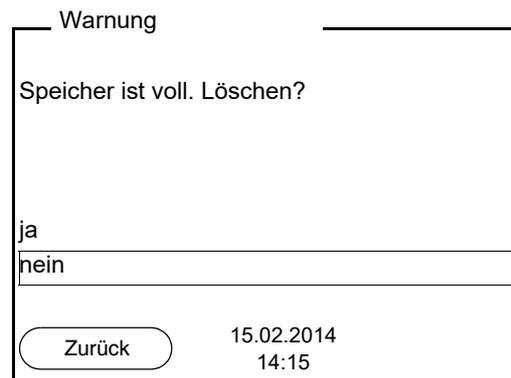

Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Mit *ja* löschen Sie den gesamten Speicher.
- Mit *nein* brechen Sie den Speichervorgang ab und wechseln zur Messwertansicht. Sie können dann z. B. die gespeicherten Daten auf einen PC übertragen (siehe Abschnitt 10.3.1 MESSDATENSPEICHER BEARBEITEN, Seite 69) und anschließend den Speicher löschen (siehe Abschnitt 10.3.2 MESSDATENSPEICHER LÖSCHEN, Seite 71).

10.2 Automatisch intervallweise speichern

Das Speicherintervall (*Intervall*) bestimmt den zeitlichen Abstand zwischen automatischen Speichervorgängen. Bei jedem Speichervorgang werden die aktuellen Datensätze der im Display angezeigten Sensoren gleichzeitig auf die Schnittstelle übertragen.

Automatische Speicherfunktion konfigurieren

1. Die Taste **<STO__>** drücken.
Das Menü für das automatische Speichern erscheint.

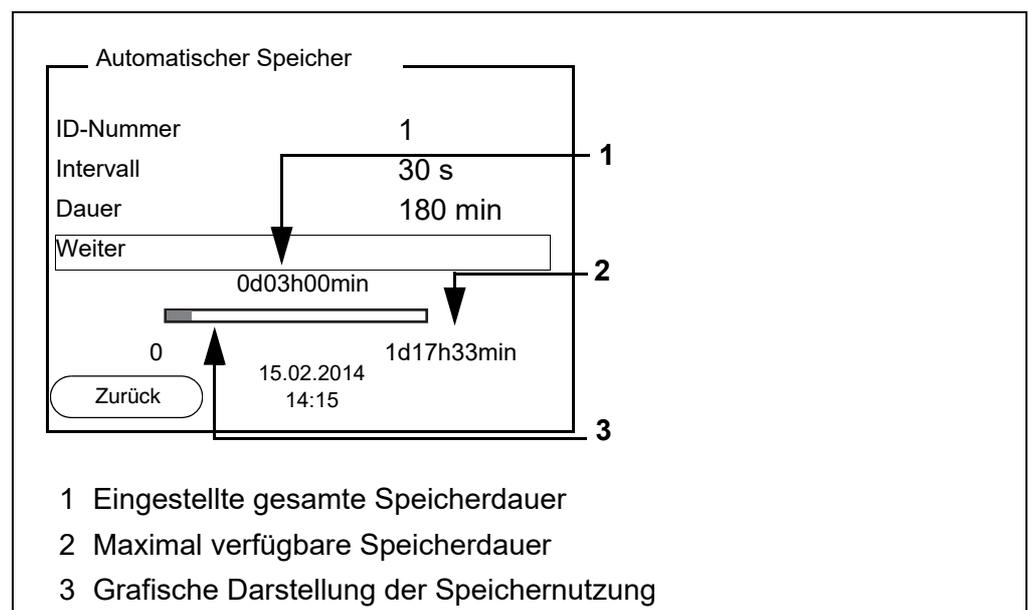


Einstellungen Mit den folgenden Einstellungen konfigurieren Sie die automatische Speicherfunktion:

| Menüpunkt | mögl. Einstellung | Erläuterung |
|------------------|--|--|
| <i>ID-Nummer</i> | 1 ... 10000 | Ident-Nummer für die Datensatzreihe. |
| <i>Intervall</i> | 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min | Speicherintervall. Die Untergrenze für das Speicherintervall kann durch die Größe des freien Speicherplatzes limitiert sein. Die Obergrenze ist limitiert durch die Speicherdauer. |
| <i>Dauer</i> | 1 min ... x min | Speicherdauer. Gibt an, nach welcher Zeit das automatische Speichern beendet werden soll. Die Untergrenze für die Speicherdauer ist limitiert durch das Speicherintervall. Die Obergrenze ist limitiert durch die Größe des freien Speicherplatzes. |

Automatisches Speichern starten

Zum Starten des automatischen Speicherns mit **<▲><▼>** Weiter auswählen und mit **<ENTER>** bestätigen. Das Messgerät wechselt zur Messwertansicht.

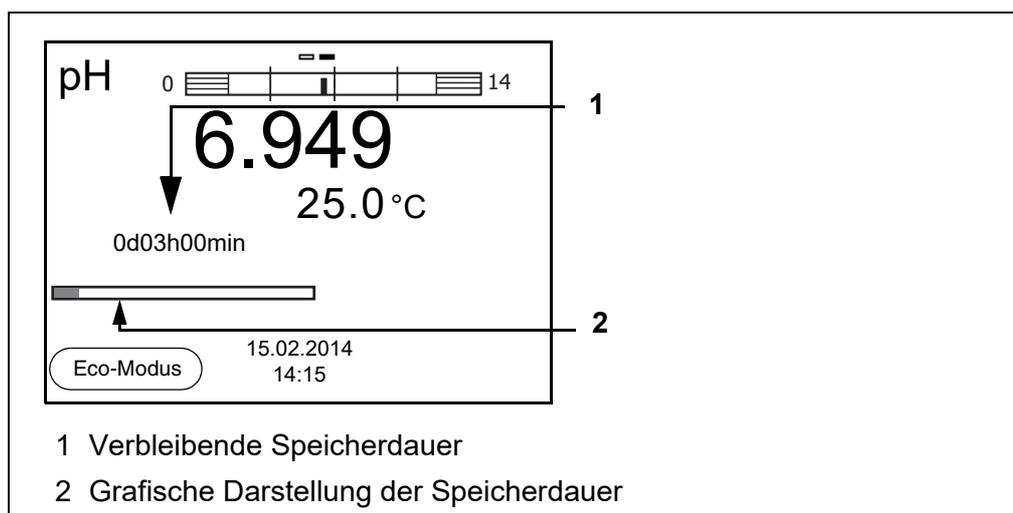

Die aktive automatische Speicherung ist am Fortschrittsbalken in der Funktionsanzeige zu erkennen. Der Fortschrittsbalken zeigt die verbleibende Speicherdauer.



Bei aktivem automatischem Speichern sind nur noch folgende Tasten aktiv: Softkeys, **<M>**, **<STO__>** und **<On/Off>**. Andere Tasten und die Funktion automatische Abschaltung sind deaktiviert.

**Energiesparmodus
([Eco-Modus])**

Bei aktivem automatischem Speichern bietet das Messgerät einen Energiesparmodus ([Eco-Modus]) an, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Der Energiesparmodus schaltet im Gerät Funktionen ab, die für die automatische Speicherung der Messdaten nicht nötig sind (z. B. das Display). Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Energiesparmodus wieder ausgeschaltet.

**Automatisches
Speichern vorzeitig
beenden**

So schalten Sie das automatische Speichern vor Ablauf der regulären Speicherdauer aus:

1. Die Taste **<STO__>** drücken.
Das folgende Fenster erscheint.

Warnung

Autom. Speichern beenden?

ja
nein

Zurück
15.02.2014
14:15

2. Mit **<▲><▼>** *ja* auswählen und mit **<ENTER>** bestätigen.
Das Messgerät wechselt zur Messwertansicht.
Das automatische Speichern ist beendet.

10.3 Messdatenspeicher

10.3.1 Messdatenspeicher bearbeiten

Sie können den Inhalt des manuellen oder automatischen Messdatenspeichers am Display anzeigen und auf die Schnittstelle ausgeben.

Jeder Messdatenspeicher besitzt eine eigene Löschfunktion für den gesamten Inhalt.

**Datenspeicher
bearbeiten**

Die Bearbeitung des Speichers erfolgt im Menü *Speicher & Konfig./ Speicher*. Zum Öffnen des Menüs *Speicher & Konfig.* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER__>** drücken.

Über die Tasten **<RCL>** bzw. **<RCL__>** öffnen Sie direkt den manuellen bzw. den automatischen Speicher.



Die Einstellungen sind hier für den manuellen Speicher beispielhaft dargestellt. Für den automatischen Speicher sind die gleichen Einstellungen und Funktionen verfügbar.

Einstellungen

| Menüpunkt | Einstellung/ Funktion | Erläuterung |
|--|--------------------------|--|
| <i>Speicher / Manueller Speicher / Anzeigen</i> | - | Zeigt alle Messdatensätze seitenweise an. Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <▲><▼> blättern Sie durch die Datensätze. ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe] geben Sie den angezeigten Datensatz auf die Schnittstelle aus. ● Mit <F1>/[Zurück] verlassen Sie die Anzeige. |
| <i>Speicher / Manueller Speicher / Löschen</i> | - | Löscht den gesamten manuellen Messdatenspeicher. Alle Kalibrierdaten bleiben bei dieser Aktion erhalten. |
| <i>Speicher / Manueller Speicher / USB-Ausgabe</i> | - | Gibt alle gespeicherten Messdaten auf die Schnittstelle aus. |

Darstellung eines Datensatzes auf dem Display

| | | |
|----------------------------------|------------|-------|
| Manueller Speicher | 3 von 64 | ◆ |
| 15.02.2014 11:24:16 ID-Nummer: 2 | | |
| pH 7.000 24.8 °C AR +++ | | |
| Zurück | 15.02.2014 | 14:15 |

Darstellung eines Datensatzes (USB-Ausgabe)

| |
|--|
| 15.02.2014 09:56:20 pH/Cond 3320 Ser. Nr. 08502113 |
| ID-Nummer 2 |
| pH1 6.012 24.8 °C, AR, S: +++ |
| ----- |
| 15.02.2014 10:56:20 pH/Cond 3320 Ser. Nr. 08502113 |
| ID-Nummer 2 |
| pH1 6.012 24.8 °C, AR, S: +++ |
| ----- |
| etc... |

Anzeige verlassen

Zum Verlassen der Anzeige gespeicherter Messdatensätze haben Sie fol-

gende Möglichkeiten:

- Mit **<M>** wechseln Sie direkt zur Messwertansicht.
- Mit **<F1>**/*[Zurück]* verlassen Sie die Anzeige und gelangen in die nächsthöhere Menüebene.

10.3.2 Messdatenspeicher löschen

Löschen des Messdatenspeichers (siehe Abschnitt 10.3.1 MESSDATENSPEICHER BEARBEITEN, Seite 69).

10.3.3 Messdatensatz

Ein kompletter Datensatz besteht aus:

- ID-Nummer
- Datum/Uhrzeit
- Messwert der angeschlossenen Sensoren
- Temperaturmesswert der angeschlossenen Sensoren oder manuell eingestellte Temperatur
- AutoRead-Info: Der Zusatz *AR* erscheint mit dem Messwert, wenn das AutoRead-Kriterium beim Speichern erfüllt war (stabiler Messwert). Ansonsten fehlt der Zusatz *AR*.
- Kalibrierbewertung: +++, ++, +, -, oder keine Bewertung

10.3.4 Speicherplätze

Das Messgerät pH/Cond 3320 verfügt über zwei Messdatenspeicher. Manuell und automatisch gespeicherte Messwerte werden getrennt in eigenen Messdatenspeichern abgelegt.

| Speicher | maximale Zahl der Datensätze |
|-------------------------------|------------------------------|
| <i>Manueller Speicher</i> | 200 |
| <i>Automatischer Speicher</i> | 5000 |

11 Daten übertragen (USB-Schnittstelle)

11.1 Optionen für die Datenübertragung

Über die USB-Schnittstelle können Sie Daten an einen PC übertragen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten wie auf die Schnittstelle übertragen werden:

| Daten | Steuerung | Bedienung / Beschreibung |
|---|----------------------------|---|
| Aktuelle Datensätze der im Display angezeigten Sensoren | manuell | <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <F2>/[USB-Ausgabe]. ● Gleichzeitig mit jedem manuellen Speichervorgang (siehe Abschnitt 10.1 MANUELL SPEICHERN, Seite 66). |
| | automatisch intervallweise | <ul style="list-style-type: none"> ● Mit <F2__>/[USB-Ausgabe]. Anschließend können Sie das Übertragungsintervall einstellen. ● Gleichzeitig mit jedem automatischen Speichervorgang (siehe Abschnitt 10.2 AUTOMATISCH INTERVALLWEISE SPEICHERN, Seite 67). |
| Gespeicherte Messwerte | manuell | <ul style="list-style-type: none"> ● Angezeigter Datensatz mit <F2>/[USB-Ausgabe] nach Aufruf aus dem Speicher. ● Alle Datensätze über die Funktion <i>USB-Ausgabe</i>. (siehe Abschnitt 10.3.1 MESSDATENSPEICHER BEARBEITEN, Seite 69). |
| Kalibrierprotokolle | manuell | <ul style="list-style-type: none"> ● Kalibrierprotokoll mit <F2>/[USB-Ausgabe] (siehe Abschnitt 5.2.6 KALIBRIERDATEN, Seite 31). |
| | automatisch | <ul style="list-style-type: none"> ● Am Ende einer Kalibrierung. |



Es gilt folgende Regel: Mit Ausnahme der Menüs wird generell bei einem kurzen Druck auf die Taste **<F2>/[USB-Ausgabe]** der Displayinhalt auf die Schnittstelle ausgegeben (angezeigte Messwerte, Messdatensätze, Kalibrierprotokolle).

11.2 PC anschließen

Verbinden Sie das pH/Cond 3320 über die USB-Schnittstelle mit dem PC.

HINWEIS

**Bei Anschluss von geerdetem PC kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.**

Installation des USB-Treibers auf den PC

Systemvoraussetzungen des PC für die Installation des USB-Treibers:

1. Die beiliegende Installations-CD in das CD-Laufwerk ihres PC einlegen.
2. Den Treiber von der CD installieren.
Gegebenenfalls den Installationsanweisungen von Windows folgen.
3. Das pH/Cond 3320 über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbinden.
Das Messgerät wird im Windows-Gerätmanager unter den Anschlüssen als virtuelle COM-Schnittstelle aufgelistet.

11.3 MultiLab Importer

Mit Hilfe der Software MultiLab Importer können Sie Messdaten mit einem PC aufzeichnen und auswerten.



Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum MultiLab Importer.

12 Wartung, Reinigung, Entsorgung

12.1 Wartung


12.1.1 Allgemeine Wartungsarbeiten

Die Wartungsarbeiten beschränken sich auf das Austauschen der Batterien.



Zur Wartung der Messketten die entsprechenden Bedienungsanleitungen beachten.

12.1.2 Batterien austauschen

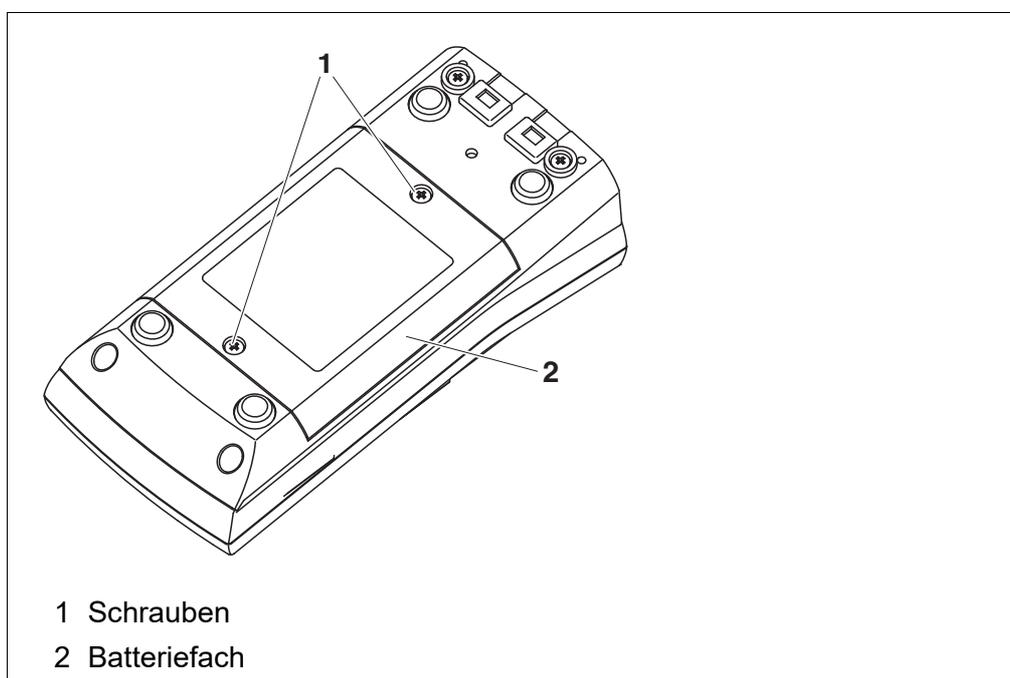

1. Die Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen.
2. Das Batteriefach (2) an der Geräteunterseite öffnen.
3. Die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.



VORSICHT

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien. Die \pm -Angaben im Batteriefach müssen mit den \pm -Angaben auf den Batterien übereinstimmen.



Sie können das Messgerät wahlweise mit Batterien oder Akkus (Ni-MH) betreiben. Zum Laden der Akkus benötigen Sie ein externes Ladegerät.

4. Vier Batterien (Typ Mignon AA) ins Batteriefach legen.
5. Das Batteriefach wieder schließen.
6. Datum und Uhrzeit einstellen
(siehe Abschnitt 4.4.6 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 19).



Wenn die Batterien weitgehend entladen sind, zeigt das Display die Statusanzeige  .



Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

Innerhalb der Europäischen Union sind Endnutzer verpflichtet, verbrauchte Batterien (auch schadstofffreie) über eine Sammelstelle der Wiederverwertung zuzuführen.

Batterien sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet und dürfen demnach nicht im Hausmüll entsorgt werden.

12.2 Reinigung

Das Messgerät gelegentlich mit einem feuchten, fusselreichen Tuch abwischen. Bei Bedarf das Gehäuse mit Isopropanol desinfizieren.



VORSICHT

Das Gehäuse besteht aus Kunststoff (ABS). Deshalb den Kontakt mit Aceton oder ähnlichen, lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vermeiden. Spritzer sofort entfernen.

12.3 Verpackung

Das Messgerät wird in einer schützenden Transportverpackung verschickt. Wir empfehlen: Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Die Originalverpackung schützt das Messgerät vor Transportschäden.

12.4 Entsorgung

Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer dem in Ihrem Land vorgeschriebenen Entsorgungs- bzw. Rücknahmesystem zu. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

12.4.1 Leitfähigkeit

| Messzellen | Bestellnr. (Catalogue No.) | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| | EU | NA |
| pHenomenal CO 11 CONDUCTIVITY SENSOR PHENOMENAL 1,5M 8PIN | 663-0147 | 76470-822 |
| Lösungen | EU | NA |
| KCl 0,01 mol/l: 1,413 mS/cm, 100 ml | 83607.180 | - |
| KCl 0,01 mol/l: 1,413 mS/cm, 500 ml | 83607.290 | 89236-544 |
| KCl 0,1 mol/l: 12,8 mS/cm, 500 ml | 83608.260 | 89236-546 |

13 Was tun, wenn...

13.1 pH/Redox



Weitere Informationen sowie Hinweise zu Reinigung und Austausch von Sensoren finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

Fehlermeldung *OFL, UFL*

Der Messwert befindet sich außerhalb des Messbereichs.

| Ursache | Behebung |
|--|--|
| Messkette: | |
| – Luftblase vor dem Diaphragma | – Luftblase entfernen |
| – Luft im Diaphragma | – Luft absaugen bzw. Diaphragma benetzen |
| – Kabel gebrochen | – Messkette austauschen |
| – Elektrolytgel eingetrocknet | – Messkette austauschen |
| – Messwert außerhalb des Messbereichs des Messgeräts | – Geeignete Messkette verwenden |

Fehlermeldung *Error*

| Ursache | Behebung |
|---|--|
| Messkette: | |
| – Die ermittelten Werte für Nullpunkt und Steilheit der Messkette sind außerhalb der erlaubten Grenzen. | – Neu kalibrieren |
| – Diaphragma verschmutzt | – Diaphragma reinigen |
| – Messkette gebrochen | – Messkette austauschen |
| Pufferlösungen: | |
| – Pufferlösungen falsch | – Kalibrierverfahren wechseln |
| – Pufferlösungen zu alt | – Nur 1x verwenden. Haltbarkeit beachten |
| – Pufferlösungen verbraucht | – Lösungen wechseln |

| Kein stabiler Messwert | Ursache | Behebung |
|---|---|---|
| | Messkette: | |
| | – Diaphragma verschmutzt | – Diaphragma reinigen |
| | – Membran verschmutzt | – Membran reinigen |
| | Messlösung: | |
| | – pH-Wert nicht stabil | – Gegebenenfalls unter Luftabschluss messen |
| | – Temperatur nicht stabil | – Gegebenenfalls temperieren |
| | Messkette + Messlösung: | |
| | – Leitfähigkeit zu gering | – Geeignete Messkette verwenden |
| | – Temperatur zu hoch | – Geeignete Messkette verwenden |
| | – Organische Flüssigkeiten | – Geeignete Messkette verwenden |
| Offensichtlich falsche Messwerte | Ursache | Behebung |
| | Messkette: | |
| | – Messkette ungeeignet | – Geeignete Messkette verwenden |
| | – Temperaturunterschied zwischen Puffer- und Messlösung zu groß | – Puffer- oder Messlösungen temperieren |
| | – Messverfahren nicht geeignet | – Spezielle Verfahren beachten |

13.2 ISE

| | | |
|--|--|---|
| Fehlermeldung <i>OFL</i> | Ursache | Behebung |
| | – Messbereich überschritten | – Messlösung verdünnen |
| Offensichtlich falsche Messwerte | Ursache | Behebung |
| | – Messkette nicht angeschlossen | – Messkette anschließen |
| | – Kabel gebrochen | – Messkette austauschen |
| Fehlermeldung <i>Error</i> (Unzulässige Kalibrierung) | Ursache | Behebung |
| | <i>ISE Messkette:</i> | |
| | – Feuchtigkeit im Stecker | – Stecker trocknen |
| | – Messkette überaltert | – Messkette austauschen |
| | – Messkette nicht für den zu messenden Bereich geeignet | – Geeignete Messkette verwenden |
| | – Messkette für das eingestellte Ion nicht geeignet | – Geeignete Messkette verwenden oder ein anderes Ion einstellen |
| | – Die gassensitive Messkette NH 500 wurde mit der Einstellung <i>Ionenart</i> NH4 kalibriert | – Folgende Einstellungen wählen: <i>Ionenart</i> = ION, <i>Ladungszahl</i> = -1 |
| | – Buchse feucht | – Buchse trocknen |
| | <i>Kalibrierverfahren:</i> | |
| | – Kalibrierstandards nicht richtig temperiert (maximal ± 2 °C Temperaturabweichung) | – Kalibrierstandards temperieren |
| Warnung [<i>TpErr</i>] | Ursache | Behebung |
| | – Temperaturdifferenz zwischen Messung und Kalibrierung größer als 2 K. | – Messlösung temperieren |
| Warnung [<i>ISEErr</i>] | Ursache | Behebung |
| | – Messkettenspannung außerhalb des kalibrierten Bereichs | – Neu kalibrieren |

13.3 Leitfähigkeit



Weitere Informationen sowie Hinweise zu Reinigung und Austausch von Sensoren finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

Fehlermeldung *OFL, UFL*

Der Messwert befindet sich außerhalb des Messbereichs.

| Ursache | Behebung |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – Messwert außerhalb des Messbereichs des Messgeräts | <ul style="list-style-type: none"> – Geeignete Messzelle verwenden |

Fehlermeldung *Error*

| Ursache | Behebung |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Messzelle verunreinigt | <ul style="list-style-type: none"> – Zelle reinigen, ggf. austauschen |
| <ul style="list-style-type: none"> – Ungeeignete Kalibrierlösung | <ul style="list-style-type: none"> – Kalibrierlösungen prüfen |

13.4 Allgemein

| | | |
|---|--|--|
| Sensorsymbol blinkt | Ursache | Behebung |
| | – Kalibrierintervall abgelaufen | – Messsystem neu kalibrieren |
| Anzeige  | Ursache | Behebung |
| | – Batterien weitgehend entladen | – Batterien austauschen (siehe Abschnitt 12.1 WARTUNG, Seite 74) |
| Gerät reagiert nicht auf Tastendruck | Ursache | Behebung |
| | – Betriebszustand undefiniert oder EMV-Beaufschlagung unzulässig | – Prozessor-Reset: Gleichzeitig die Tasten <ENTER> und <On/Off> drücken |
| Sie möchten wissen, welche Software-Version im Gerät ist | Ursache | Behebung |
| | – z. B. Frage der Service-Abteilung | – Messgerät einschalten. Das Menü <ENTER__ > / <i>Speicher & Konfig. / System / Service Information</i> öffnen. Die Gerätedaten werden angezeigt. |

14 Technische Daten

14.1 Messbereiche, Auflösungen, Genauigkeiten

14.1.1 pH/Redox

Messbereiche, Auflösungen

| Größe | Messbereich | Auflösung |
|--------|---------------------|-----------|
| pH | -2,0 ... +20,0 | 0,1 |
| | -2,00 ... +20,00 | 0,01 |
| | -2,000 ... +19,999 | 0,001 |
| U [mV] | -2500 ... +2500 | 1 |
| | -1200,0 ... +1200,0 | 0,1 |
| T [°C] | -5,0 ... +105,0 | 0,1 |
| T [°F] | 23,0 ... +221,0 | 0,1 |

Manuelle Temperatureingabe

| Größe | Bereich | Schrittweite |
|---------------------------|--------------|--------------|
| T _{manuell} [°C] | -25 ... +130 | 1 |
| T _{manuell} [°F] | -13 ... +266 | 1 |

Genauigkeiten (± 1 Digit)

| Größe | Genauigkeit | Messguttemperatur |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| pH / Bereich * | | |
| -2,0 ... +20,0 | ± 0,1 | +15 °C ... +35 °C |
| -2,00 ... +20,00 | ± 0,01 | +15 °C ... +35 °C |
| -2,000 ... +19,999 | ± 0,005 | +15 °C ... +35 °C |
| U [mV] / Bereich | | |
| -2500 ... +2500 | ± 1 | +15 °C ... +35 °C |
| -1200,0 ... +1200,0 | ± 0,3 | +15 °C ... +35 °C |
| T [°C] / Temperaturmessfühler | | |
| NTC 30 | ± 0,1 | |
| PT 1000 | ± 0,1 | |

* bei Messungen im Bereich von ± 2 pH um einen Kalibrierpunkt



Die hier angegebenen Genauigkeiten beziehen sich ausschließlich auf das Gerät. Zusätzlich ist die Genauigkeit der Messketten und der Pufferlösungen zu berücksichtigen.

14.1.2 ISE

| Messbereiche, Auflösungen | Größe | Messbereich | Auflösung |
|------------------------------|--|--|---------------------------|
| | ISE [mg/l] | 0,000 ... 9,999 10,00 ... 99,99 100,0 ... 999,9 1000 ... 999999 | 0,001 0,01 0,1 1 |
| ISE [µmol/l] | 0,000 ... 9,999 10,00 ... 99,99 100,0 ... 999,9 1000 ... 999999 | 0,001 0,01 0,1 1 | |
| | [mmol/l] | 1000 ... 999999 | 1 |
| ISE [mg/kg] | 0,000 ... 9,999 10,00 ... 99,99 100,0 ... 999,9 1000 ... 999999 | 0,001 0,01 0,1 1 | |
| | ISE [ppm] | 0,000 ... 9,999 10,00 ... 99,99 100,0 ... 999,9 1000 ... 999999 | 0,001 0,01 0,1 1 |
| ISE [%] | 0,000 ... 9,999 10,00 ... 99,99 100,0 ... 999,9 1000 ... 999999 | 0,001 0,01 0,1 1 | |
| | Manuelle Temperatureingabe | T _{manuell} [°C] | Bereich - 20 ... + 130 |

14.1.3 Cond

Messbereiche,
Auflösungen
(je nach Sensor)

| Größe | Messbereich | Auflösung |
|---|----------------------------------|-----------|
| χ [$\mu\text{S}/\text{cm}$] | 0,000 ... 1,999 * | 0,001 |
| | 0,00 ... 19,99 ** | 0,01 |
| | 0,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1999 | 1 |
| χ [mS/cm] | 2,00 ... 19,99 | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1000 | 1 |
| ρ (Spez. Widerstand) [$\Omega\cdot\text{cm}$] | 1,000 ... 1,999 | 0,001 |
| | 2,00 ... 19,99 | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1999 | 1 |
| ρ (Spez. Widerstand) [$\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$] | 2,00 ... 19,99 | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 | 0,1 |
| | 200 ... 1999 | 1 |
| ρ (Spez. Widerstand) [$\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$] | 2,00 ... 19,99 ** | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 * | 0,1 |
| SAL | 0,0 ... 70,0 nach IOT-Tabelle | 0,1 |
| TDS | 0 ... 1999 mg/l | 1 |
| | 2,00 ... 19,99 g/l | 0,01 |
| | 20,0 ... 199,9 g/l | 0,1 |
| T [$^{\circ}\text{C}$] | -5,0 ... +105,0 | 0,1 |
| T [$^{\circ}\text{F}$] | +23,0 ... +221,0 | 0,1 |

* nur möglich mit Zellen der Zellenkonstante $0,010\text{ cm}^{-1}$ ** nur möglich mit Zellen der Zellenkonstante $0,010\text{ cm}^{-1}$ oder $0,090 \dots 0,110\text{ cm}^{-1}$

Zellenkonstanten

| Zellenkonstante C | Werte |
|----------------------------------|---|
| Kalibrierbar in den Bereichen | 0,450 ... 0,500 cm^{-1} |
| | 0,800 ... 0,880 cm^{-1} |
| Einstellbar | 0,090 ... 0,110 cm^{-1} 0,010 cm^{-1} (fest) |

Referenztemperatur

| Referenztemperatur | Werte |
|--------------------|--|
| Einstellbar | 20 $^{\circ}\text{C}$ (Tref20) 25 $^{\circ}\text{C}$ (Tref25) |

**Genauigkeiten
(± 1 Digit)**

| Größe | Genauigkeit | Messguttemperatur |
|---|-------------|--|
| x und ρ / Temperaturkompensation | | |
| Keine (aus) | ± 0,5 % | |
| Nichtlinear (nLF) | ± 0,5 % | 0 °C ... +35 °C nach EN 27 888 |
| | ± 0,5 % | +35 °C ... +50 °C erweiterte nLF-Funktion |
| Linear (Lin) | ± 0,5 % | +10 °C ... +75 °C |
| SAL / Bereich | | |
| 0,0 ... 42,0 | ± 0,1 | +5 °C ... +25 °C |
| | ± 0,2 | +25 °C ... +30 °C |
| TDS [mg/l] | | |
| | ± 0,5 % | |
| T [°C] / Temperaturmessfühler | | |
| NTC 30 | ± 0,1 | |
| PT 1000 | ± 0,1 | |



Die hier angegebenen Genauigkeiten beziehen sich ausschließlich auf das Gerät. Zusätzlich ist die Genauigkeit der Messzellen zu berücksichtigen.



Weitere Daten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

14.2 Allgemeine Daten**Abmessungen**

ca. 180 x 80 x 55 mm

Gewicht

ca. 0,4 kg

Mechanischer Aufbau

Schutzart: IP 67

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse: III

Prüfzeichen

CE

**Umgebungs-
bedingungen**

Lagerung -25 °C ... +65 °C

Betrieb -10 °C ... +55 °C

Zulässige relative
Feuchte
Jahresmittel: < 75 %
30 Tage/Jahr: 95 %
übrige Tage: 85 %

| | | |
|---|--------------------|---|
| Energieversorgung | Batterien | 4 x 1,5 V Alkali-Mangan-Batterien, Typ AA |
| | Akkus | 4 x 1,2 V NiMH-Akkus, Typ AA (keine Ladefunktion) |
| | Laufzeit | bis 1000 h ohne/150 h mit Beleuchtung |
| Sensoreingang pH | Eingangswiderstand | $> 5 * 10^{12}$ Ohm |
| | Eingangsstrom | $< 1 * 10^{-12}$ A |
| USB-Schnittstelle | Typ | USB 1.1 USB-B (Device), Datenausgabe |
| | Baudrate | einstellbar: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud |
| | Datenbits | 8 |
| | Stopbits | 2 |
| | Parität | keine (None) |
| | Handshake | RTS/CTS |
| | Kabellänge | max. 3 m |
| Angewendete Richtlinien und Normen | EMV | EU-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 FCC Class A |
| | Gerätesicherheit | EU-Richtlinie 2014/35/EU EN 61010-1 |
| | IP-Schutzart | EN 60529 |
| | RoHS | EU-Richtlinie 2011/65/EU |

15 Firmware-Update

Verfügbare Firmware-Updates finden Sie im Internet.

Mit dem Firmware-Update-Programm können Sie mit Hilfe eines PC ein Update der Firmware des pH/Cond 3320 auf die neueste Version durchführen.

Für das Update verbinden Sie das Messgerät mit einem PC.

Für das Update über die USB-Schnittstelle benötigen Sie:

- eine freie USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) am PC
- den Treiber für die USB-Schnittstelle (auf beiliegender CD-ROM)
- das USB-Kabel (im Lieferumfang des pH/Cond 3320 enthalten).

1. Das heruntergeladene Firmware-Update auf einem PC installieren.
Im Windows-Startmenü wird ein Update-Ordner erstellt.
Ist bereits ein Update-Order für das Gerät (oder den Gerätetyp) vorhanden, werden die neuen Daten dort angezeigt.
2. Im Windows-Startmenü den Update-Ordner öffnen und das Firmware-Update-Programm starten.
3. Das pH/Cond 3320 mit Hilfe des USB-Schnittstellenkabels mit einer USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) des PC verbinden.
4. Das pH/Cond 3320 einschalten.
5. Im Firmware-Update-Programm mit OK den Update-Vorgang starten.
6. Den Anweisungen des Firmware-Update-Programms folgen.
Während des Programmiervorgangs wird eine Meldung und eine Fortschrittsanzeige (in %) angezeigt.
Der Programmiervorgang dauert etwa 3 Minuten. Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.
7. Das pH/Cond 3320 vom PC trennen.
Das pH/Cond 3320 ist wieder betriebsbereit.

Nach Aus-/Einschalten des Geräts können Sie prüfen, ob das Gerät die neue Softwareversion übernommen hat (siehe SIE MÖCHTEN WISSEN, WELCHE SOFTWARE-VERSION IM GERÄT IST, SEITE 81).

16 Fachwortverzeichnis

pH/Redox/ISE

| | |
|-----------------------|---|
| Asymmetrie | siehe Nullpunkt |
| Diaphragma | Das Diaphragma ist ein poröser Körper in der Gehäusewand von Referenzelektroden oder Elektrolytbrücken. Es vermittelt den elektrischen Kontakt zwischen zwei Lösungen und erschwert den Elektrolytaustausch. Der Begriff Diaphragma wird u.a. auch für Schliff- und diaphragmalose Überführungen verwendet. |
| Kettenspannung | Die Messkettenspannung U ist die messbare Spannung einer Messkette in einer Lösung. Sie ist gleich der Summe sämtlicher Galvanispannungen der Messkette. Ihre Abhängigkeit vom pH ergibt die Messkettenfunktion, die durch die Parameter Steilheit und Nullpunkt charakterisiert ist. |
| Nullpunkt | Der Nullpunkt einer pH-Messkette ist der pH-Wert, bei dem die pH-Messkette bei einer gegebenen Temperatur die Kettenspannung Null hat. Falls nicht anders vermerkt, gilt dies bei 25 °C. |
| pH-Wert | Der pH-Wert ist ein Maß für die saure oder basische Wirkung einer wässrigen Lösung. Er entspricht dem negativen dekadische Logarithmus der molalen Wasserstoffionenaktivität dividiert durch die Einheit der Molalität. Der praktische pH-Wert ist der Messwert einer pH-Messung. |
| Potentiometrie | Bezeichnung für eine Messtechnik. Das von der Messgröße abhängige Signal der verwendeten Elektrode ist die elektrische Spannung. Der elektrische Strom bleibt dabei konstant. |
| Redoxspannung | Die Redoxspannung wird durch im Wasser gelöste oxidierende oder reduzierende Stoffe verursacht, sofern diese an einer Elektrodenoberfläche (z. B. aus Platin oder Gold) wirksam werden. |
| Steilheit | Die Steigung einer linearen Kalibrierfunktion. |

Leitfähigkeit

| | |
|---------------------------|--|
| Leitfähigkeit | Kurzform für den Begriff spezifische elektrische Leitfähigkeit. Sie entspricht dem Kehrwert des spezifischen Widerstands. Sie ist ein Messwert für die Eigenschaft eines Stoffs, den elektrischen Strom zu leiten. Im Bereich der Wasseranalytik ist die elektrische Leitfähigkeit ein Maß für die in einer Lösung enthaltenen ionisierten Stoffe. |
| Referenztemperatur | Festgelegte Temperatur zum Vergleich temperaturabhängiger Messwerte. Bei Leitfähigkeitsmessungen erfolgt eine Umrechnung des Messwerts auf einen Leitfähigkeitswert bei 20 °C oder 25 °C Referenztemperatur. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Salinität | Die absolute Salinität S_A eines Meerwassers entspricht dem Verhältnis der Masse der gelösten Salze zur Masse der Lösung (in g/kg). In der Praxis ist diese Größe nicht direkt messbar. Für ozeanographische Überwachungen wird daher die praktische Salinität nach IOT verwendet. Sie wird durch eine Messung der elektrischen Leitfähigkeit bestimmt. |
| Salzgehalt | Allgemeine Bezeichnung für die im Wasser gelöste Salzmenge. |
| Temperaturkoeffizient | Wert der Steigung α einer linearen Temperaturfunktion. $\mathcal{R}_{T_{\text{Ref}}} = \mathcal{R}_{\text{Meas}} * \frac{1}{1 + \alpha * (T - T_{\text{Ref}})}$ |
| Temperaturkompensation | Bezeichnung für eine Funktion, die den Einfluss der Temperatur auf die Messung berücksichtigt und entsprechend umrechnet. Die Funktionsweise der Temperaturkompensation ist je nach zu bestimmender Messgröße unterschiedlich. Bei konduktometrischen Messungen erfolgt eine Umrechnung des Messwerts auf eine definierte Referenztemperatur. Für potentiometrische Messungen erfolgt eine Anpassung des Steilheitswerts an die Temperatur der Messprobe, jedoch keine Umrechnung des Messwerts. |
| Widerstand | Kurzbezeichnung für den spezifischen elektrolytischen Widerstand. Er entspricht dem Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit. |
| Zellenkonstante C | Von der Geometrie abhängige Kenngröße einer Leitfähigkeitsmesszelle. |

Allgemein

| | |
|--------------------|---|
| Auflösung | Kleinste von der Anzeige eines Messgeräts noch darstellbare Differenz zwischen zwei Messwerten. |
| AutoRange | Bezeichnung für eine automatische Messbereichswahl. |
| Justieren | In eine Messeinrichtung so eingreifen, dass die Ausgangsgröße (z. B. die Anzeige) vom richtigem Wert oder einem als richtig geltenden Wert so wenig wie möglich abweicht, oder dass die Abweichungen innerhalb der Fehlergrenzen bleiben. |
| Kalibrieren | Vergleich der Ausgangsgröße einer Messeinrichtung (z. B. die Anzeige) mit dem richtigen Wert oder einem als richtig geltenden Wert. Häufig wird der Begriff auch dann verwendet, wenn die Messeinrichtung gleichzeitig justiert wird (siehe Justieren). |
| Kanal | Ein Kanal ist die einem physikalischen Anschluss am Gerät entsprechende Anzeige im Display. |
| Messgröße | Die Messgröße ist die physikalische Größe, die durch die Messung erfasst wird, z. B. pH, Leitfähigkeit oder Sauerstoffkonzentration. |
| Messlösung | Bezeichnung für die messbereite Probe. Eine Messprobe wird aus der Analysenprobe (Urprobe) gewöhnlich durch Aufbereitung erhalten. Messlösung und Analysenprobe sind dann identisch, wenn keine Aufbereitung erfolgte. |

| | |
|--|--|
| Messwert | Der Messwert ist der spezielle, zu ermittelnde Wert einer Messgröße. Er wird als Produkt aus Zahlenwert und Einheit angegeben (z. B. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K). |
| Molalität | Die Molalität ist die Menge (in Mol) eines gelösten Stoffes in 1000 g Lösungsmittel. |
| Reset | Wiederherstellen eines Ursprungszustands aller Einstellungen eines Messsystems oder einer Messeinrichtung. |
| Stabilitätskontrolle (AutoRead) | Funktion zur Kontrolle der Messwertstabilität. |
| Standardlösung | Die Standardlösung ist eine Lösung, deren Messwert per Definition bekannt ist. Sie dient zum Kalibrieren einer Messeinrichtung. |
| Temperaturfunktion | Bezeichnung für eine mathematische Funktion, die das Temperaturverhalten z. B. einer Messprobe, eines Sensors oder eines Sensorteiles wiedergibt. |

17 Stichwortverzeichnis

A

| | |
|---------------------------|------------|
| Abschaltautomatik | 15 |
| Auslieferungszustand | |
| Messparameter | 63 |
| Systemeinstellungen | 64 |
| AutoRead | |
| pH | 22 |
| Redox | 35, 37, 45 |

B

| | |
|--------------------|--------|
| Batteriefach | 11, 74 |
| Buchsenfeld | 14 |

C

| | |
|-----------------|---|
| Copyright | 2 |
|-----------------|---|

D

| | |
|-------------------------|--------|
| Daten übertragen | 72 |
| automatisch | 72 |
| manuell | 72 |
| Datensatz | 71 |
| Datum und Uhrzeit | 19 |
| Display | 13 |
| Dreipunktkalibrierung | |
| ISE | 41 |
| pH | 26, 30 |
| Drucken | 72 |

E

| | |
|--------------------------|--------|
| Einpunktkalibrierung | |
| pH | 25, 29 |
| Energiesparmodus | 69 |
| Erstinbetriebnahme | 10 |

F

| | |
|-----------------------|----|
| Firmware-Update | 87 |
|-----------------------|----|

I

| | |
|-----------------------------|--------|
| Initialisieren | 63 |
| Intervall Kalibrieren | 54, 59 |

K

| | |
|--------------------------|--------|
| Kalibrierbewertung | 48 |
| ISE | 43 |
| pH | 32 |
| Kalibrieren | |
| ISE | 39 |
| pH | 24, 36 |
| Kalibrierintervall | 54, 59 |

Kalibrierpunkte

| | |
|------------------------|----|
| pH | 30 |
| Kontrollstandard | 46 |

L

| | |
|--------------------|----|
| Lieferumfang | 10 |
|--------------------|----|

M

| | |
|----------------------------|--------|
| Meldungen | 17 |
| Menüs (Navigation) | 16 |
| Messdatensatz | 71 |
| Messdatenspeicher | |
| bearbeiten | 69 |
| löschen | 69 |
| Speicherplätze | 71 |
| Messen | 44 |
| ISE | 37 |
| pH | 22 |
| Redoxspannung | 35 |
| Messgenauigkeit | 54, 59 |
| Messwertansicht | 16 |
| Messwerte übertragen | 72 |

N

| | |
|------------------------------|----|
| Nullpunkt pH-Messkette | 24 |
|------------------------------|----|

P

| | |
|----------------------|----|
| PC anschließen | 73 |
| Puffersätze pH | 51 |

R

| | |
|------------------|----|
| Reset | 63 |
| Rücksetzen | 63 |

S

| | |
|-------------------------|----|
| Speicherintervall | 67 |
| Speichern | 66 |
| automatisches | 67 |
| manuelles | 66 |
| Stabilitätskontrolle | |
| automatisch | 62 |
| Steilheit | |
| ISE | 39 |
| pH | 24 |

T

| | |
|------------------------------|----|
| Tasten | 12 |
| TDS-Faktor | 60 |
| Temperaturkompensation | 59 |

Temperaturmessung

| | |
|-----------|---------|
| ISE | .38 |
| pH | .23, 36 |

Z

Zweipunktkalibrierung

| | |
|-----------|---------|
| ISE | .41 |
| pH | .25, 29 |

Xylem | 'zīləm|

- 1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
- 2) ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf www.xylem.com.



Service und Rücksendungen:

Xylem Analytics Germany
Sales GmbH & Co. KG
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

Tel.: +49 881 183-325
Fax: +49 881 183-414
E-Mail wtw.rma@xylem.com
Internet: www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

